



## รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

คู่มืออำนวยความสะดวกและการตรวจสอบพิจารณา

เครื่องตัดท่ออัตโนมัติ CNC-38

**Guide To Facilitating The Use And Inspecting Of  
Pipe Bending Automatic Machines CNC-38**

โดย

นายอดิศักดิ์ ชวัชศิลป์สร รหัส 6203100003

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสหกิจศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2563

หัวข้อโครงการ : คู่มืออำนวยความสะดวกการใช้งานและการตรวจสอบพิจารณา  
เครื่องตัดท่ออัตโนมัติ CNC-38  
Guide To Facilitating The Use And Inspecting Of Pipe Bending  
Automatic Machines CNC-38

รายชื่อผู้จัดทำ : นาย อติศักดิ์ รัชศิลป์สร 6203100003  
ภาควิชา : วิศวกรรมเครื่องกล  
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์  
ปีการศึกษา : 3/2563  
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิ์ชัย

อนุมัติให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 3/2563

คณะกรรมการการสอบโครงการ

  
..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิ์ชัย)

  
..... พนักงานที่ปรึกษา

(นาย สุรศักดิ์ สือเฉย)

  
..... กรรมการกลาง

(อ.สมบัติ หิริยววรรณพงษ์)

  
..... ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

(ผศ.ดร. มารุจ ลิ้มประวัฒน์นะ)

## จดหมายนำส่ง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ ดร. ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย

ตามที่ นาย อดิศักดิ์ รัชชศิลป์ ประสงค์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เข้าปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ในแผนก Service ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเทคนิคฝ่ายเครื่องกล บริษัท วายแอล เอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด

โดยได้รับมอบหมายงานจากทางแผนก Service ให้ใช้วิชาที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างคู่มืออำนวยความสะดวกการใช้งาน และการตรวจสอบพิจารณาเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ CNC-38 เพื่อเป็นสื่อในการใช้งานเครื่องตัดท่ออัตโนมัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

บัดนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดแล้วข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้จำนวน 1 เล่มเพื่อขอรับคำปรึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นาย อดิศักดิ์ รัชชศิลป์ ประสงค์

**Project Title** : Instruction Manual of Inspection, Consideration, and Utilization  
Facilitation for 38CNC Automatic Tube Bending Machine

**Project Credits** : 5 Units

**Candidates** : Mr.Adisak Tawatsinlapasorn 6203100003

**Advisor** : Dr. Chanchai Wiroonritichai

**Degree** : Bachelor of Engineering

**Major** : Mechanical Engineering

**Faculty** : Engineering

**Academic Year** : 2020

### Abstract

Tube bending machines are commonly used in massive industrial settlements, such as manufacturing components of automobiles or ships, and the construction of components in accordance with engineering design. Once the machinery installation process is complete, the instruction manual illustrating details in relation to computer programs and circuit boards will be delivered. The entire content is in the English language. So, this cooperative education project generated an instruction manual of inspection, consideration, and utilization facilitation for 38CNC Automatic Tube Bending Machine. The content provided is related to several forms of tube bending machine operation systems, including an automatic and a semi-automatic system, basic machinery maintenance, and angle accuracy test of tube bending. Regarding the default value of L.Y. Industries Company Limited, the angle of a workpiece bent was determined to have an error value of not more than 0.2 degrees only. On the condition that the error value was beyond 0.2 degrees, the operation must be immediately stopped in order to allow the tube bending machine to function efficiently.

Regarding the test results of bending tubes with a diameter of 25.4 mm and a thickness of 2 mm, with bending tests of three angles and ten workpieces per angle, found that at 45 degrees, there were 0.02 degrees of an error value, at 90 degrees, there was 0 degree of an error value, and at 120 degrees, there were 0.03 degrees of an error value, all of which did not exceed the 0.2 default value set by the mentioned company.

**Keywords:** Automatic Pipe Bending Machine, Testing, User Manual

Approved by  
.....

ชื่อโครงการ	: คู่มือการการตรวจสอบพิจารณาและอำนวยความสะดวกการใช้งาน เครื่องตัดท้ออัตโนมัติ CNC-38
หน่วยกิต	: 5 หน่วยกิต
ผู้จัดทำ	: นายอดิศักดิ์ รัชศิลป์พร 6203100003
อาจารย์ที่ปรึกษา	: อาจารย์ ดร.ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย
ระดับการศึกษา	: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา	: วิศวกรรมเครื่องกล
คณะ	: วิศวกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา	: 2563

### บทคัดย่อ

เครื่องตัดท่อนิยมใช้ในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆเช่น ในสายงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ เรือฯ และการสร้างโครงสร้างต่างๆตามการออกแบบของวิศวกรรม เมื่อติดตั้งเครื่องสำเร็จแล้วจะมีคู่มือการใช้งานบอกถึงข้อมูลต่างๆในโปรแกรมสั่งการเครื่องและแผงวงจรทางไฟฟ้า แต่เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ดังนั้นโครงการสหกิจศึกษานี้ได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบพิจารณาและอำนวยความสะดวกการใช้งานเครื่องตัดท้ออัตโนมัติ CNC-38 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องตัดท้อในรูปแบบต่างๆ คือ แบบอัตโนมัติ แบบกึ่งอัตโนมัติ การบำรุงรักษาเครื่องพื้นฐาน และการทดสอบความแม่นยำ องศาในการตัดท้อ จากค่ามาตรฐานของบริษัท วาย แอล เอ็ม อินคัสเทรียล จำกัด กำหนดให้องศาของชิ้นงานที่ตัดออกมามีค่าความผิดพลาด ได้ไม่เกิน 0.2 องศาเท่านั้น หากเกิน 0.2 องศา จะต้องหยุดการตัดชิ้นงานทันที เพื่อให้เครื่องตัดท้อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการทดสอบการตัดท้อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 mm ความหนา 2 mm ทดสอบตัดทั้งหมด 3 มุม มุมละ 10 ชิ้น ได้ค่าออกมาดังนี้ ที่มุม 45 องศา มีค่าความผิดพลาด 0.02 องศา , ที่มุม 90 องศา มีค่าความผิดพลาด 0 องศา และที่มุม 120 องศา มีค่าความผิดพลาด 0.03 องศา ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน 0.2 องศาที่บริษัทได้กำหนดไว้

**คำสำคัญ** : เครื่องตัดท้ออัตโนมัติ , การทดสอบ , คู่มือการใช้งาน

## กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

การที่ได้มาปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท วายแอลเอ็ม อินด์สเทรียล จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 ส่งผลทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้ อีกทั้งประสบการณ์ทำงานต่าง ๆ ที่มีค่ามากสำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษานับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ายดังนี้

นาย สุรศักดิ์ สือเฉย แผนก Service

และบุคคลท่านอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงานของ นายอดิศักดิ์ รัชชศิลป์สร ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และเป็นที่ยกย่องในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลให้ความเข้าใจกับชีวิตของการทำงานจริงซึ่งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ

นายอดิศักดิ์ รัชชศิลป์สร

10 กันยายน 2564

## สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่ง	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ	ค
Abstract	ง
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.5 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	2
<b>บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง</b>	
2.1 เครื่องตัดรูปแบบต่างๆ	3
2.2 ท่อสแตนเลส (Stainless steel pipe)	7
2.3 วัสดุที่ใช้ในงานตัดที่พบในโรงงาน	8
2.4 รายละเอียดโครงสร้างเครื่องจักร	9
2.5 ข้อกำหนดของเครื่องโมเดลต่างๆ	11
2.6 รายละเอียดของชุดควบคุม	11
2.7 คำสั่งบนแผงควบคุม	13
2.8 รายละเอียดโปรแกรมที่ใช้ในเครื่องตัดอัตโนมัติ	14
2.9 การนำไฟล์ออกแบบเข้าสู่โปรแกรม	21
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	27
<b>บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน</b>	
3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ	29
3.2 สถานที่ปฏิบัติงาน	29
3.3 ลักษณะการประกอบการขององค์กร	30
3.4 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร	30
3.5 ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย	30
3.6 ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา	30

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน	31
3.8 ขั้นตอนการสร้างคู่มือ	31
<b>บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน</b>	
4.1 วิธีการตรวจสอบของสากการตัดท่อ	39
4.2 ผลจากการตรวจวัดองศาตัดของชิ้นงาน	43
<b>บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ</b>	
5.1 สรุปผลโครงการ	44
5.2 ข้อเสนอแนะ	44
<b>บรรณานุกรม</b>	45
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการสั่งการทำงานเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	46
ภาคผนวก ข การบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นและตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์	59
ภาคผนวก ค อุปกรณ์และชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	68
<b>ประวัติผู้จัดทำ</b>	75



## สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ	2
ตารางที่ 2.1 ตารางท่อสแตนเลส	8
ตารางที่ 4.1 แสดงถึงการทดสอบการกัดต่อแต่ละองศา	43



## สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 แสดงถึงเครื่องตัดท่อแบบคันโยก	3
รูปที่ 2.2 แสดงถึงเครื่องตัดท่อไฮดรอลิกแบบมือโยก	4
รูปที่ 2.3 แสดงถึงเครื่องตัดท่อไฮดรอลิกแบบไฟฟ้า	5
รูปที่ 2.4 แสดงถึงเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	6
รูปที่ 2.5 แสดงถึงท่อสแตนเลส	7
รูปที่ 2.6 แสดงถึงตารางท่อสแตนเลส	8
รูปที่ 2.7 แสดงถึงโครงสร้างเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	9
รูปที่ 2.8 แสดงถึงข้อกำหนดของเครื่องในโมเดลต่างๆ	11
รูปที่ 2.9 แสดงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่อง	11
รูปที่ 2.10 แสดงถึงแผงควบคุมของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	13
รูปที่ 2.11 แสดงถึงหน้าหลักของโปรแกรมเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	14
รูปที่ 2.12 แสดงถึงหน้าโปรแกรมเปิดไฟล์เก่า	15
รูปที่ 2.13 แสดงถึงหน้าโปรแกรม YBC	16
รูปที่ 2.14 แสดงถึงหน้าโปรแกรมพารามิเตอร์	17
รูปที่ 2.15 แสดงถึงหน้าโปรแกรม XYZ	18
รูปที่ 2.16 แสดงถึงหน้าโปรแกรม Manual	19
รูปที่ 2.17 แสดงถึงหน้าโปรแกรม Auto	20
รูปที่ 2.18 แสดงถึงการออกแบบในโปรแกรมเขียนแบบ	21
รูปที่ 2.19 แสดงถึงวิธีการ Save ไฟล์งานเป็น DXF	22
รูปที่ 2.20 แสดงถึงหน้าโปรแกรมเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	22
รูปที่ 2.21 แสดงถึงหน้าโปรแกรม XYZ	23
รูปที่ 2.22 แสดงถึงหน้าโปรแกรมการเลือกรูปแบบไฟล์ที่จะนำเข้า	23
รูปที่ 2.23 แสดงถึงหน้าโปรแกรมการเลือกไฟล์งานที่จะนำเข้า	24
รูปที่ 2.24 แสดงถึงหน้าโปรแกรมการแปลงไฟล์งาน	24
รูปที่ 2.25 แสดงถึงหน้าโปรแกรมเปิดไฟล์งานที่ต้องการตัด หรือแก้ไข	25
รูปที่ 2.26 แสดงถึงชิ้นส่วนต่างๆของ Clamp Die	26
รูปที่ 2.27 แสดงถึงรหัสชิ้นส่วนของ Clamp Die	26
รูปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ของบริษัท วายแอลเอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด	29
รูปที่ 3.2 แผนที่บริษัท วายแอลเอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด	29

## สารบัญรูปภาพ(ต่อ)


	หน้า
รูปที่ 3.3 ตำแหน่งงานในบริษัท วายแอลเอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด	30
รูปที่ 3.4 แสดงถึงรายละเอียดโครงสร้างของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	31
รูปที่ 3.5 แสดงถึงสวิตช์หลักของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	32
รูปที่ 3.6 แสดงถึงแผงควบคุมเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	32
รูปที่ 3.7 แสดงถึงแผงควบคุมเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	33
รูปที่ 3.8 แสดงถึงหน้าหลักของโปรแกรม	33
รูปที่ 3.9 แสดงถึงหน้าเปิดไฟล์เก่า	34
รูปที่ 3.10 แสดงถึงหน้าหลักของโปรแกรม	34
รูปที่ 3.11 แสดงถึงหน้าโปรแกรม ออโต้	35
รูปที่ 3.12 แสดงถึงการใส่ท่อเข้าเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	35
รูปที่ 3.13 แสดงถึงแป้นเหยียบ ควบคุมการตัด	36
รูปที่ 3.14 แสดงถึงการตรวจสอบของเสาการตัด	36
รูปที่ 3.15 แสดงถึงการทดสอบตัดดองศา	37
รูปที่ 3.16 แสดงถึงวิธีการวัดดองศา	38
รูปที่ 3.17 แสดงถึงชิ้นงานตัวอย่างการทดสอบตัดดองศา	38
รูปที่ 4.1 แสดงถึงองศาการตัดท่อ	39
รูปที่ 4.2 แสดงถึงการตรวจสอบของเสาตัด 45° โดยใช้เครื่องมือวัดดองศา	40
รูปที่ 4.3 แสดงถึงการตรวจสอบของเสาตัด 90° โดยใช้เครื่องมือวัดดองศา	40
รูปที่ 4.4 แสดงถึงวิธีการวัดดองศาท่อ 45°	41
รูปที่ 4.5 แสดงถึงวิธีการวัดดองศาท่อ 90°	41
รูปที่ 4.6 แสดงถึงวิธีการวัดดองศาท่อ 120°	42
รูปที่ 4.7 แสดงถึงชิ้นงานที่ทดสอบการตัด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดดองศา	42
รูปภาพผนวก ก ที่ 1 แสดงถึงสวิตช์หลักของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	47
รูปภาพผนวก ก ที่ 2 แสดงถึง การเปิดการทำงานของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	47
รูปภาพผนวก ก ที่ 3 แสดงถึง การเปิดการทำงานปั๊มไฮดรอลิกส์	48
รูปภาพผนวก ก ที่ 4 แสดงถึง หน้าโปรแกรมหลักของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	48
รูปภาพผนวก ก ที่ 5 แสดงถึง หน้าโปรแกรมโหมด Manual	49
รูปภาพผนวก ก ที่ 6 แสดงถึง หน้าโปรแกรมหลักของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	49

## สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้า
รูปภาพผนวก ก ที่ 7 แสดงถึงหน้าโปรแกรมสร้างไฟล์ใหม่	50
รูปภาพผนวก ก ที่ 8 แสดงถึงหน้าโปรแกรมพารามิเตอร์	51
รูปภาพผนวก ก ที่ 9 แสดงถึงหน้าโปรแกรมตั้งค่าแม่พิมพ์	52
รูปภาพผนวก ก ที่ 10 แสดงถึงหน้าโปรแกรมออกแบบชิ้นงานในเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	53
รูปภาพผนวก ก ที่ 11 แสดงถึง หน้าโปรแกรมกำหนดองศาการตัดท่อ	54
รูปภาพผนวก ก ที่ 12 แสดงถึงขั้นตอนการตั้งชื่อไฟล์	54
รูปภาพผนวก ก ที่ 13 แสดงถึงขั้นตอนการเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้	55
รูปภาพผนวก ก ที่ 14 แสดงถึงหน้าโปรแกรมไฟล์ที่บันทึกไว้	55
รูปภาพผนวก ก ที่ 15 แสดงถึงหน้าโปรแกรมตัดชิ้นงาน	56
รูปภาพผนวก ก ที่ 16 แสดงถึงหน้าโปรแกรมออโต้	56
รูปภาพผนวก ก ที่ 17 แสดงถึง การใส่ท่อไปยังตัวจับชิ้นงาน	57
รูปภาพผนวก ก ที่ 18 แสดงถึงเป้าหมายของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	57
รูปภาพผนวก ก ที่ 19 แสดงถึง การวัดทดสอบองศาชิ้นงาน	58
รูปภาพผนวก ก ที่ 20 แสดงถึงแท่นตรวจสอบชิ้นงาน	58
รูปภาพผนวก ข ที่ 1 แสดงถึงกระบอกอัดจาระบี	60
รูปภาพผนวก ข ที่ 2 แสดงถึงจุดอัดจาระบี และกระจายไปตามส่วนต่างๆของเครื่อง	60
รูปภาพผนวก ข ที่ 3 แสดงถึงจุดอัดจาระบี ชิ้นส่วนเคลื่อนที่	61
รูปภาพผนวก ข ที่ 4 แสดงถึงจุดอัดจาระบี ชิ้นส่วนเคลื่อนที่	61
รูปภาพผนวก ข ที่ 5 แสดงถึงชุดปั๊ม Hydraulic ของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	62
รูปภาพผนวก ข ที่ 6 แสดงถึงเกจวัดอุณหภูมิของน้ำมัน Hydraulic	62
รูปภาพผนวก ข ที่ 7 แสดงถึงน้ำมันส่งเลี้ยงท่อขณะทำการตัด	63
รูปภาพผนวก ข ที่ 8 Sensor ตรวจจับระยะ hydraulic	63
รูปภาพผนวก ข ที่ 9 Sensor ตรวจจับระยะ hydraulic	64
รูปภาพผนวก ข ที่ 10 แสดงถึงแอร์ควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องระบบระบายความร้อน	64
รูปภาพผนวก ข ที่ 11 แสดงถึงห้องควบคุมของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	65
รูปภาพผนวก ค ที่ 1 แสดงถึงชิ้นส่วนในเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ	69
รูปภาพผนวก ค ที่ 2 แสดงถึง Mandrel	69
รูปภาพผนวก ค ที่ 3 แสดงถึง Rotate Axis	70
รูปภาพผนวก ค ที่ 4 แสดงถึง Feed Axis	70

## สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

	หน้า
รูปภาพผนวก ค ที่ 5 แสดงถึง Collet Axis	71
รูปภาพผนวก ค ที่ 6 แสดงถึง Up-down Axis	71
รูปภาพผนวก ค ที่ 7 แสดงถึง In-Out Axis	72
รูปภาพผนวก ค ที่ 8 แสดงถึง Clamp Die	72
รูปภาพผนวก ค ที่ 9 แสดงถึง Clamp Pressure	73
รูปภาพผนวก ค ที่ 10 แสดงถึง Slide Axis	73
รูปภาพผนวก ค ที่ 11 แสดงถึง Box Control	74
รูปภาพผนวก ค ที่ 12 แสดงถึง Bend Axis	74

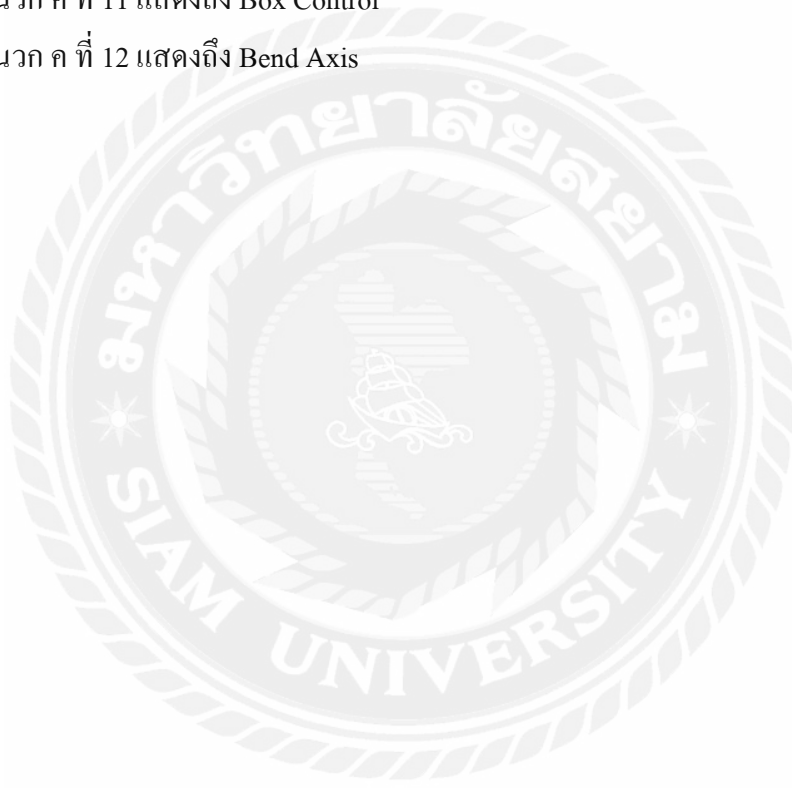

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เครื่องตัดท่อนีมีหลายรูปแบบ อยู่ที่การเลือกใช้งานของผู้ใช้ โดยมีทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดของเครื่อง

เครื่องตัดท่อนิยมใช้ในนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆ เช่น ในสายงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์ เรือฯ และการสร้างโครงสร้างต่างๆตามการออกแบบของวิศวกรรม เมื่อติดตั้งเครื่องสำเร็จแล้วจะมีคู่มือการใช้งานบอกถึงข้อมูลต่างๆในโปรแกรมสั่งการเครื่องและแผงวงจรทางไฟฟ้า แต่เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทางด้านคณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงการนี้เพื่อต้องการจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องพื้นฐานเป็นฉบับภาษาไทยเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

จากการฝึกสหกิจศึกษาตามโครงการ สหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลัยจึงได้เลือกในหัวข้อเรื่องคู่มืออำนวยความสะดวกในการใช้งานและการตรวจสอบพิจารณาเครื่องตัดท่อนอัตโนมัติ CNC-38 และการบำรุงรักษาเครื่องพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องอย่างถูกวิธี และการยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่อง เพื่อลดการสึกหลอให้น้อยที่สุด

### 1.2 วัตถุประสงค์โครงการ

1.2.1 เพื่อสร้างคู่มืออำนวยความสะดวกในการใช้งานเครื่องตัดท่อนอัตโนมัติ CNC-38

1.2.2 เพื่อตรวจสอบพิจารณาเครื่องตัดท่อนอัตโนมัติ CNC-38

### 1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 ศึกษาการทำงานของเครื่องตัดท่อนอัตโนมัติ CNC-38

1.3.2 ทดสอบความผิดปกติขององศาการตัด เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน

### 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


1.4.1 ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้อง ตามขั้นตอน

1.4.2 สามารถยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องได้มากขึ้น

### 1.5 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	มี.ย. 64	ก.ค. 64	ธ.ค. 64	ก.ย. 64
1. ศึกษาข้อมูล	↔			
2. ตั้งหัวข้อของโครงการ		↔		
3. วิเคราะห์ข้อมูล		↔		
4. ทดสอบระบบ			↔	
5. สรุปผลและปรับปรุง			↔	↔
6. จัดทำเอกสาร				↔

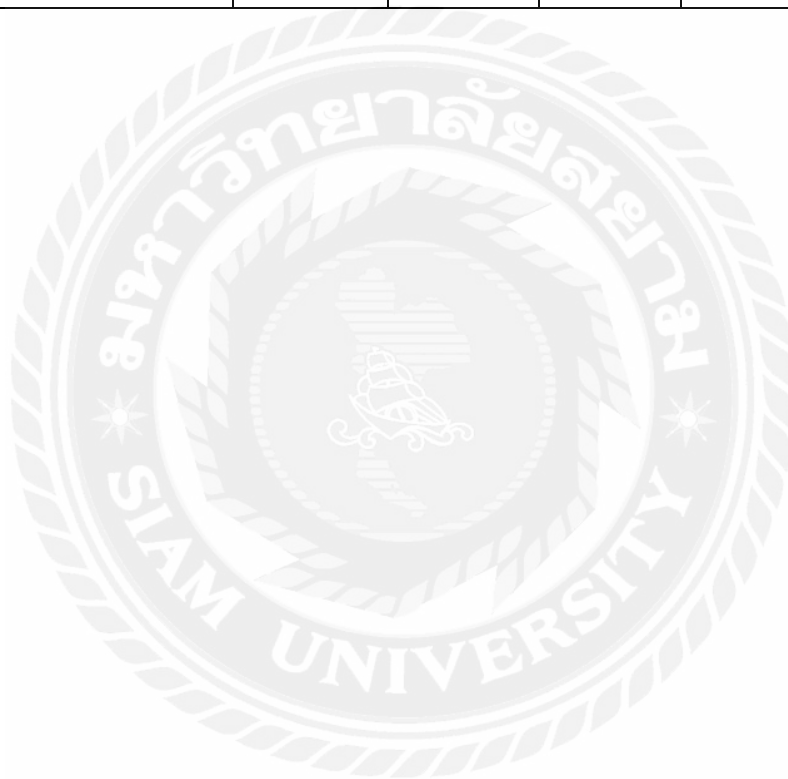

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 เครื่องตัดท่อรูปแบบต่างๆ

จากการศึกษาทฤษฎีและหลักการในการออกแบบเครื่องตัดท่อ พบว่าเครื่องจักรที่ใช้ตัดท่อขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นั้น จะมีการใช้แรงงานคน หรือเครื่องจักรที่มีการผลิตขายในท้องตลาด มีรูปแบบการทำงานอยู่ 4 แบบหลักๆ ดังนี้

1. เครื่องตัดท่อแบบมือโยก (แสดงในรูปที่ 2.1) การทำงานของเครื่องตัดท่อมัลักษณะการโยกคันโยกเป็นจังหวะ โดยงัดซี่ฟันแต่ละซี่ ซึ่งท่อจะถูกตัดประมาณ 3 องศา ในแต่ละซี่ฟัน

โดยมีหลักการคือใช้ลักษณะของการงัดซี่ฟัน เป็นการผ่อนแรงในการตัดท่อ เนื่องจากการมีซี่ฟันแบบนี้ จะช่วยล็อกไม่ให้คันโยกดีดตัวกลับเมื่อยังไม่สิ้นสุดกระบวนการทำงาน

รายละเอียดของเครื่องตัดท่อแบบที่ 1 โดยเครื่องตัดท่อแบบที่ 1 มีข้อดีคือ

1. ช่วยผ่อนแรงของคนได้มาก
2. มีรูปแบบการทำงานและการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน
3. สามารถตัดท่อได้หลายขนาด และตัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างกว่าแบบอื่นได้
4. สามารถตัดได้มุมมอง ตามที่ต้องการและมีความเที่ยงตรงของมุมมอง



รูปที่ 2.1 แสดงถึงเครื่องตัดท่อแบบคันโยก



2. เครื่องตัดท่อไฮดรอลิกแบบมือโยก (แสดงในรูปที่ 2.2) มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกับเครื่องตัดท่อแบบที่ 1 เนื่องจากว่ามีการนำเอาลักษณะของการผ่อนแรงโดยการใช้งานฟันเข้ามาช่วยในการผ่อนแรงแต่มีกลไกการใช้งานที่อยู่ยากกว่าและไม่มีตัวล็อกซีดอัตโนมัติสำหรับการงัดซีดแต่ละซี่เนื่องจากในขณะที่ใช้งานเมื่องัดซีดออกไป 1 ล็อกแล้วนั้นผู้ใช้งานจะต้องง้างตัวล็อกตามมาเพื่อทำการล็อกไม่ให้คันโยกดีดตัวกลับไปรายละเอียดของเครื่องตัดท่อแบบที่ 2

โดยเครื่องตัดท่อแบบที่ 2 มีข้อดีคือ

1. ช่วยผ่อนแรงในการได้ดี
2. มีมุมมองในการตัดที่เที่ยงตรงและสามารถตัดได้มุมตามที่ต้องการ
3. สามารถตัดท่อได้หลายขนาดและมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่โตขึ้น



รูปที่ 2.2 แสดงถึงเครื่องตัดท่อไฮดรอลิกแบบมือโยก

3. เครื่องตัดท่อไฮดรอลิกแบบไฟฟ้า (แสดงในรูปที่ 2.3) มีลักษณะการทำงานโดยใช้แรงคนในการตัดตัวของท่อซึ่งขนาดของท่อที่ตัดจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแรงของผู้ตัดเนื่องจากว่าเครื่องตัดท่อชนิดนี้จะไม่มีส่วนช่วยเพื่อมาช่วยในการผ่อนแรงแต่จะใช้แรงคนเพื่อทำให้ท่อเกิดการตัดตัวจึงทำให้เครื่องตัดท่อชนิดนี้สามารถตัดได้กับท่อที่มีขนาดเล็กกว่าของเครื่องตัดท่อแบบที่ 3 โดยเครื่องตัดท่อแบบที่ 3 มีข้อดีคือ

1. กลไกการทำงานไม่ซับซ้อน
2. เหมาะที่จะใช้ตัดท่อที่มีขนาดเล็ก
3. เครื่องตัดท่อมีขนาดเล็กกะทัดรัด



รูปที่ 2.3 แสดงถึงเครื่องตัดท่อไฮดรอลิกแบบไฟฟ้า

4. เครื่องตัดท่ออัตโนมัติ (แสดงในรูปที่ 2.4) มีลักษณะการทำงานโดยส่วนมากจะนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งสามารถตัดท่อที่มีขนาดใหญ่เครื่องตัดชนิดนี้จะมีความแข็งแรงสูงและใช้งานได้แบบอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวออกแบบการตัดของท่อโดยจะใช้วิธีการเขียน Program Drawing เครื่องตัดชนิดนี้สามารถผ่อนแรงคนได้สูง มีความแม่นยำสูงในการ ขึ้นรูปชิ้นงาน โดยเครื่องตัดท่อแบบที่ 4 มีข้อดีคือ

1. ใช้กำลังคนน้อย
2. เครื่องตัดมีความคงทน
3. เพิ่มอัตราการผลิต
4. สามารถตัดท่อได้หลายขนาดและตัดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กว้างกว่าแบบอื่นได้
5. สามารถตัดได้มุมมองตามที่ต้องการและมีความเที่ยงตรงของมุมมอง

และมีข้อเสียคือ

1. มีรูปทรงขนาดใหญ่
2. มีลักษณะการใช้งานที่ซับซ้อน
3. เครื่องจักรมีราคาสูง
4. ไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก



รูปที่ 2.4 แสดงถึงเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

## 2.2 ท่อสแตนเลส (Stainless steel pipe)

2.2.1 ท่อสแตนเลส โดยทั่วไปใช้ในงานด้านตกแต่งต่างๆ งานโชว์ , งานเฟอร์นิเจอร์ , งานรั้ว ประตู ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ที่เน้นความสวยงาม ท่อกลมสแตนเลส มีให้เลือกใช้หลายเกรด ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม เกรดที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ได้แก่ เกรด 201 202 304 316 409 ฯลฯ ลักษณะพิเศษของท่อสแตนเลส คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการตกแต่ง สามารถตัด โค้งได้ดี ขัดแต่งรอยเชื่อมได้ง่าย หากเลือกใช้เกรดที่เหมาะสม จะทนทานไม่ขึ้นสนิม ทำความสะอาดง่าย



รูปที่ 2.5 แสดงถึงท่อสแตนเลส

2.2.2 ท่อกลมสแตนเลส หรือ เหล็กกล้าไร้สนิม เป็นโลหะผสมจากเหล็กกล้าผสมโครเมียม ส่วนพระเอกที่เราพูดถึงกันอย่าง “สแตนเลส 304” มีองค์ประกอบทางเคมีเป็นเหล็กกล้าผสมกับโครเมียม 18% และเพิ่มนิกเกิลเข้าไปอีก 8% ซึ่งเป็นโลหะผสม มีชื่อเสียงเรื่องความทนทานต่อการกัดกร่อนเป็นอย่างดี และอีกหนึ่งความสามารถของเหล็กกล้าไร้สนิมตัวนี้คือ การตัด โค้งขึ้นรูปได้ดี ทนต่อการเกิดสนิม สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ไม่ควรใช้ติดทะเล เพราะมีความเสี่ยงในการเกิดคราบสนิมได้สูง

ท่อสแตนเลส ในปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ในทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น

1. อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้ทำ รั้ว ประตู กันตก
2. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
3. อุตสาหกรรมรถยนต์
4. เครื่องมือแพทย์
5. เครื่องครัว

ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องเลือกใช้เกรดท่อสแตนเลสที่เหมาะสมกับงานที่ทำด้วย เพราะเป็นการยืดอายุการใช้งานของสแตนเลส เพราะคุณสมบัติของสแตนเลสแต่ละเกรด มีความแตกต่างกันทั้งในด้านของราคาและคุณสมบัติที่เหมาะสม

### 2.2.3 เกรดของท่อสแตนเลส ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

ท่อสแตนเลส 201 เป็นท่อสแตนเลส ที่ผลิตมาจากสแตนเลส เกรด 201 ซึ่งมีนิกเกิลค่อนข้างต่ำ ซึ่งนิกเกิลจะไม่เกิน 1% ทำให้ท่อสแตนเลสชนิดนี้ มีความเสี่ยงในการเกิดคราบแดงหรือคราบสนิมค่อนข้างสูงซึ่งท่อสแตนเลสเกรดนี้ เหมาะกับงานที่ใช้ภายในมากกว่า

ท่อสแตนเลส 304 เป็นท่อสแตนเลส ที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกงานคั้น โกงสามารถทำได้ ขึ้นรูปได้ดี ท่อสแตนเลส 304 จึงถือว่าเป็นท่อสแตนเลส ที่คุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเหมาะสม

ท่อสแตนเลส 316L คือ ท่อสแตนเลส ที่ผลิตจากสแตนเลส เกรด 316 เป็นสแตนเลส ที่ทนกรด ทนด่าง ทนเค็ม สามารถใช้งานที่ติดทะเล ได้ แต่ท่อสแตนเลสชนิดนี้ถือว่าราคาสูงมากเมื่อเทียบกับเกรด 304 ดังนั้นจึงยังไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก

## 2.3 วัสดุที่ใช้ในงานตัดที่พบในโรงงาน


ตารางที่ 2.1 ตารางท่อสแตนเลส

ท่อสแตนเลสมีตะเข็บ/ไร้ตะเข็บ				
ขนาด	SPEC	OD (mm)	T (mm)	น้ำหนัก (kg/pcs)
1/8"	#10	10.29	1.20	0.275
	#40	10.29	1.73	0.369
1/4"	#10	13.72	1.65	0.464
	#40	13.72	2.24	0.629
3/8"	#10	17.15	1.65	0.637
	#40	17.15	2.31	0.851
1/2"	#10	21.34	2.11	1.020
	#40	21.34	2.87	1.310
3/4"	#10	26.67	2.77	1.300
	#40	26.67	2.38	1.740
1"	#10	33.40	2.77	2.150
	#40	33.40	3.56	2.570
1-1/4"	#10	42.16	2.77	2.760
	#40	42.16	3.56	3.470
1-1/2"	#10	48.26	2.77	3.160
	#40	48.26	3.56	4.100
2"	#10	60.33	2.77	3.980
	#40	60.33	3.91	5.440
2-1/2"	#10	76.30	3.05	5.420
	#40	76.30	5.20	9.120
3"	#10	88.90	3.09	6.370
	#40	88.90	5.49	11.300
3-1/2"	#10	101.50	3.05	7.290
	#40	101.50	5.74	13.500
4"	#10	114.30	3.05	8.230
	#40	114.30	6.02	16.000
5"	#10	139.80	3.40	11.400
	#40	139.80	6.60	21.700
6"	#10	165.20	3.40	13.600
	#40	165.20	7.10	27.700
8"	#10	216.30	4.00	20.900
	#40	216.30	8.20	42.100
10"	#10	267.40	4.00	26.000
	#40	267.40	9.30	59.200
12"	#10	318.40	4.50	34.800
	#40	318.40	10.30	78.300
14"	#10	355.60	-	-
	#40	355.60	11.10	94.300
16"	#10	406.40	-	-
	#40	406.40	12.70	123.000
18"	#10	457.20	-	-
	#40	457.20	14.30	156.000
20"	#10	508.00	-	-
	#40	508.00	15.10	184.000

รูปที่ 2.6 แสดงถึงตารางท่อสแตนเลส



## 2.4 รายละเอียดโครงสร้างเครื่องจักร

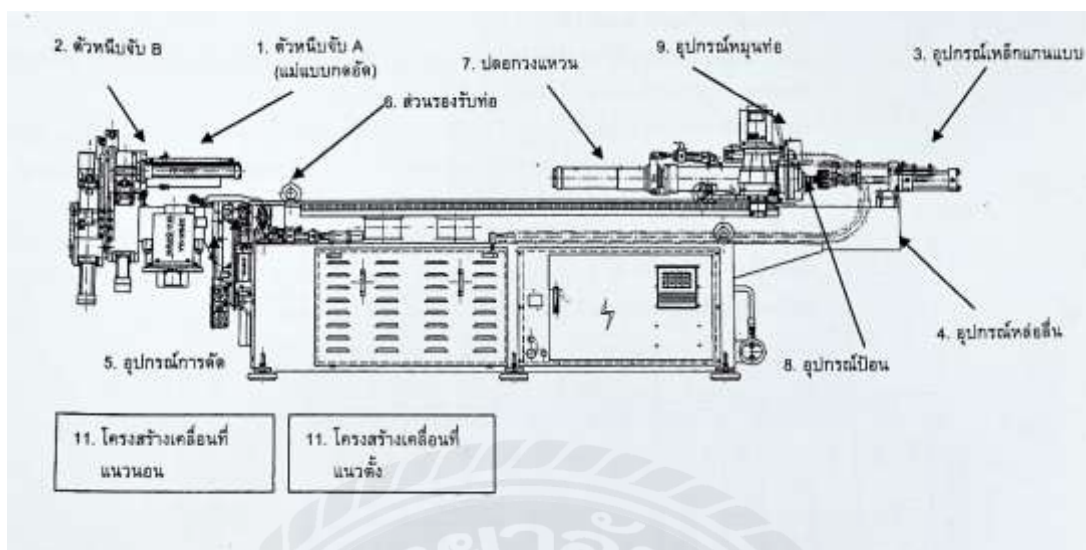

รูปที่ 2.7 แสดงถึงโครงสร้างเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

### รายละเอียดของโครงสร้าง

1. อุปกรณ์ตัวหนีบจับ A แม่แบบกดอัด แม่แบบกดอัดถูกใช้สำหรับการนำมาใช้สำหรับการป้องกัน ยึดจับ ท่อระหว่างกระบวนการตัดและยังเป็นการรักษาไม่ให้ท่อนั้นมีการบิดรูประหว่างการตัด กระบอกสูบสอง ตัวถูกนำมาใช้ในการขับเคลื่อนสำหรับการเคลื่อนที่ 4 ทิศทาง (จับและปล่อย ไปด้านหน้าและดึงกลับหลัง)

2. อุปกรณ์ตัวหนีบจับ B แม่แบบยึดจับ แม่แบบยึดจับใช้สำหรับการยึดจับท่อสำหรับการดึงรีดตามเข็ม นาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้ได้มุมที่ต้องการหรือตั้งโปรแกรมไว้ มันยังมีหน้าที่ในการยึดท่อใน ช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อป้องกันท่อติดตัวกลับหลัง โครงสร้างของมันประกอบขึ้นมาจากกระบอกสูบไฮดรอลิกส์ถูกนำมาใช้ในการยึดจับและมัดให้อยู่บนเพลาคัดหลักสำหรับการตัดดิ่งด้วยการหมุน

3. อุปกรณ์เหล็กแกนแบบ เหล็กแกนแบบที่ติดกับท่อนเหล็กแกนแบบเพื่อใช้ในการรองรับแรงที่มาจากด้าน ในของท่อระหว่างการตัด โครงสร้างของมันประกอบขึ้นมาจากกระบอกสูบเคลื่อนเหล็กแกนแบบและท่อนเหล็กแกนแบบ

4. อุปกรณ์หล่อลื่น การหล่อลื่นด้วยน้ำมันสำหรับเหล็กแกนแบบถูกนำมาใช้เมื่อท่อถูกสอดเข้าไปในปลอกวงแหวนที่มีเหล็กแกนแบบที่สอดเข้าไปตลอดความยาวของท่อ ดังนั้นมันอาจจะมี การเสียดสีกันระหว่างเหล็กแกนแบบและพื้นผิวด้านในของท่อ แต่กระนั้นมันยังมีหน้าที่ในการรองรับรูปทรงของท่ออีกด้วยอุปกรณ์นี้ประกอบขึ้นมาจากถังน้ำมันและอุปกรณ์ลมสำหรับการส่งผ่านสารหล่อลื่น

5. อุปกรณ์การตัด อุปกรณ์นี้ถูกขับเคลื่อนโดยเซอร์โวมอเตอร์หรือวาล์วไฮดรอลิกส์ที่มีการส่งกำลังของโซ่ เพื่อที่จะทำให้แขนตัดที่รองรับโดยเพลาคัดมีการเคลื่อนที่ อุปกรณ์นี้ประกอบขึ้นมาจากเพลาสุนัขโซ่ / เฟือง หรือกระบอบอกสูบไฮดรอลิกส์

6. อุปกรณ์รองรับ อุปกรณ์รองรับใช้สำหรับการรองรับท่อที่วางอยู่ในปลอกวงแหวนและพร้อมสำหรับการตัด โดยมีตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อทำการตัดในร่องของแม่แบบ

7. อุปกรณ์ปลอกวงแหวน อุปกรณ์ปลอกวงแหวนถูกใช้สำหรับการยึดท่อสำหรับการส่งผ่าน การป้อนด้วย ชุดแทนเคลื่อนที่และการหมุนท่อโดยใช้ระบบไฮดรอลิกส์ 2-3

8. อุปกรณ์การป้อน การป้อนถูกส่งผ่านโดยชุดแทนเคลื่อนที่สำหรับป้อนและถูกขับ โดยการรวมกันของเซอร์โวมอเตอร์และตัวลครอบเฟือง

9. อุปกรณ์หมุน การหมุนท่อที่ถูกยึดด้วยปลอกวงแหวน ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกาโดยการทำงานรวมกันของเซอร์โวมอเตอร์และตัวลครอบเฟือง

10. ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ถูกใช้สำหรับการขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของ ส่วนประกอบซึ่งไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยเซอร์โวมอเตอร์หรือกระบอบอกสูบนิวเมติกส์ ระบบถูกประกอบขึ้นมาจากถังน้ำมัน มอเตอร์ปั๊ม ท่อร่วมไฮดรอลิกส์ วาล์วแม่เหล็ก และตัวลครอบเฟือง

11. คอนโทรลเลอร์ ศูนย์ควบคุมซึ่งใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลและสัญญาณดิจิทัล โดยใช้หน้าจอทัชสกรีนทำให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถป้อนค่าและข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมสำหรับการดำเนินงาน ในการตัด คอนโทรลเลอร์เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนวินโดวส์ (Windows)

## 2.5 ข้อกำหนดของเครื่องโมเดลต่างๆ

หมายเลขโมเดล (Model No.)	โมเดลของไฮดรอลิก								โมเดลของไฮดรอลิกไฟฟ้า																				
	3881	3882	3883	5051	5052	5053	8051	8052	8053	10051	10052	13051	13052	1651	1652	1653	2551	2552	2553	3851	3852	3853	5051	5052	5053	8551	8552	8553	
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อไฮดรอลิก (O.D. มม.)	208	208	208	254	254	254	260	260	260	302	302	302	302	316	316	316	325	325	325	388	388	388	390	390	390	415	415	415	
ความหนาของเหล็กไฮดรอลิก (H.T. มม.)	2.0	2.5	3.0	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
จำนวนลิตรของถังเก็บน้ำมัน (ลิตร)	180	220	250	250	250	300	300	300	300	400	400	400	400	450	450	450	550	550	550	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
ชนิดวาล์วควบคุมทิศทางของไฮดรอลิก (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ขนาดการติดตั้ง (mm)	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
ขนาดของประตูเปิดของตู้ควบคุม (mm)	2000	2500	2500	3000	3000	3800	3800	3800	3800	4500	4500	4500	4500	1400	1800	1800	2200	2200	2200	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
ความเร็ว	การไหล (mm/sec)	1200	800	800	850	850	850	850	850	600	600	600	600	1300	1300	1300	1280	1280	1280	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
	การหมุน (mm/sec)	300	300	300	300	300	240	240	240	80	80	80	80	260	260	260	380	380	380	380	270	270	270	270	270	270	270	270	270
	การตัด (mm/sec)	180	45	45	45	45	42	42	42	30	25	25	25	280	180	180	180	180	180	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
ความเที่ยงตรง	การไหล (mm)	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1
	การหมุน (mm)	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1
	การตัด (mm)	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1
ขนาดของไฮดรอลิก (mm)	5.6	7.5	11.1	18.7	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	
น้ำหนักของมอเตอร์ (kg)	ขนาดฐาน	8	10	14	23	33.5	33	33	33	7.3	6.5	6	6	7.3	7.3	7.3	6.5	6.5	6.5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	การติดตั้งบนเหล็ก	14.5	14.5	18.5	25	37	37	37	37	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	
ขนาดของไฮดรอลิก (mm)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
ขนาดของไฮดรอลิก (mm)	150	220	230	420	850	850	850	850	400	60	100	100	100	60	100	100	100	100	100	220	220	220	220	220	220	220	220		
น้ำหนักรวมเบ็ดเสร็จ (mm)	100	150	150	200	250	250	250	250	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
น้ำหนักของเครื่อง (kg)	1600	1730	2500	2800	2600	3300	3500	3850	6800	7300	8600	9200	1300	1400	1400	1000	1700	1900	2600	2900	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	

รูปที่ 2.8 แสดงถึงข้อกำหนดของเครื่องในโมเดลต่างๆ

## 2.6 รายละเอียดของชุดควบคุม



รูปที่ 2.9 แสดงถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่อง



### ฮาร์ดแวร์

1. คอมพิวเตอร์ใช้งานในอุตสาหกรรมแบบ PC
2. หน้าจอแบบทัชสกรีน LCD 15 นิ้ว
3. ซีพียู Pentium III 866 MHz หรือสูงกว่า
4. หน่วยความจำ RAM 128 MB
5. ฟลอปปีดิสก์ (FDD)
6. เครื่องเขียน CDR
7. พอร์ต USB
8. ฮาร์ดดิสก์ 40 GB

### ซอฟต์แวร์

1. Windows XP Home Edition
2. คอนโทรลเลอร์/โปรแกรม CNC
3. ซอฟต์แวร์ Pen Mount Touch Screen

### ช่องพอร์ต

1. พอร์ตพรีนเตอร์ (พอร์ตอนุกรมหรือพอร์ต USB)
2. ส่วนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
3. เม้าส์และคีย์บอร์ด

### การตั้งค่าที่สามารถทำได้

1. ความสามารถในการใช้โปรแกรมไม่จำกัด
2. ภาพมุมมองของชิ้นงานสามารถดูได้แบบสามมิติ
3. การคำนวณการขยาย/การยืดความยาวของชิ้นงาน
4. การคำนวณการตีกลับและการให้ข้อมูลแบบสถิติ
5. การแปลงข้อมูลระหว่างข้อมูล YBC และ XYZ
6. การนำเข้าไฟล์ .dxf มาใช้ในโปรแกรม

### ฟังก์ชันความปลอดภัย

1. เต้าเหยียบมีสวิทช์หยุดทำงานฉุกเฉินสำหรับการปิดปั๊มไฮดรอลิกส์และหยุดการทำงานจากการเคลื่อนที่หรือการทำงานที่ผิดพลาดของเครื่องจักรได้ทันที
2. ปั๊มหยุดฉุกเฉินมีอยู่บนแผงควบคุม
3. โอเวอร์โวลติลลิตีถูกเชื่อมต่อไปยังมอเตอร์และสวิทช์ปิดเปิดเครื่อง
4. ลิมิทสวิทช์สำหรับการป้องกันมุมคุดที่มีค่ามากกว่าค่ามุมที่ตั้งไว้
5. มีเซ็นเซอร์สำหรับแผ่นเพลตนิรภัยที่อยู่ทั้งสองด้านของแขนคัต

## 2.7 คำสั่งบนแผงควบคุม



รูปที่ 2.10 แสดงถึงแผงควบคุมของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

**POWER** ปุ่มเปิดปิดเครื่อง หน้าจอคอมพิวเตอร์จะทำงาน หลังจากการทำงานเสร็จเรียบร้อย กดเพื่อปิดเครื่อง (เมื่อออกจากโปรแกรมเท่านั้น)

**POWER DISPLAY LIGHT** เมื่อสวิตช์เปิดปิดเครื่องอยู่ในตำแหน่ง ON ไฟแสดงผลเปิด เครื่องก็จะสว่างขึ้นมา เมื่อสวิตช์เปิดปิดเครื่องอยู่ในตำแหน่ง OFF ไฟแสดงผลก็จะดับ

**↑+ ↓-** ปุ่มนี้ถูกใช้เมื่อโปรแกรมอยู่ในโหมดการตัดทีละขั้นตอน(Single Step) ซึ่งเป็นการทำงานแบบแมนนวล เพื่อเลือกทิศทางการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าตามเข็มนาฬิกา และเคลื่อนที่ไปด้านหลังทวนเข็มนาฬิกา

**PUMP START** กดปุ่ม Pump Start มอเตอร์ปั๊ม ON และหลังจากนั้นก็เริ่มต้นทำงาน

**PUMP STOP** กดปุ่ม Pump Stop มอเตอร์ปั๊ม OFF และหลังจากนั้นการทำงานก็จะหยุด ห้ามปิดสวิตช์ของมอเตอร์ปั๊ม ไปยัง OFF ขณะที่ยังมีการกระบวนการตัดอยู่

**EMERGENCY STOP** กดปุ่มหยุดฉุกเฉินเพื่อหยุดกระบวนการตัดทั้งหมดและมอเตอร์ของปั๊ม ข้อควรระวังคือ ปุ่ม Pump Start ควรจะสวิตช์เป็น ON กลับไปประมาณ 5 วินาที ถ้ามีการกดปุ่มฉุกเฉิน

## 2.8 รายละเอียดโปรแกรมที่ใช้ในเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ



รูปที่ 2.11 แสดงถึงหน้าต่างหลักของโปรแกรมเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

### สร้างไฟล์ใหม่

- เปิดไฟล์ใหม่ พารามิเตอร์ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ต

### เปิดไฟล์เก่า

- เปิดไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่อง การตั้งค่าแม่พิมพ์ปัจจุบันควรจะเป็นค่าเดียวกับการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ไฟล์

### YBC

- การออกแบบชิ้นงาน ในการตัดครั้งล่าสุดโดยตรง

### พารามิเตอร์

- การเซตตั้งค่าแม่พิมพ์และการตั้งค่าการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนในเครื่องตัดท่อ

### XYZ

- ข้อมูลที่ป้อนโดยใช้แกน X,Y,Z


### Manual

- การสั่งตัดชิ้นงานทีละขั้นตอน

### Auto

- การสั่งตัดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ


## หน้าโปรแกรม เปิดไฟล์เก่า

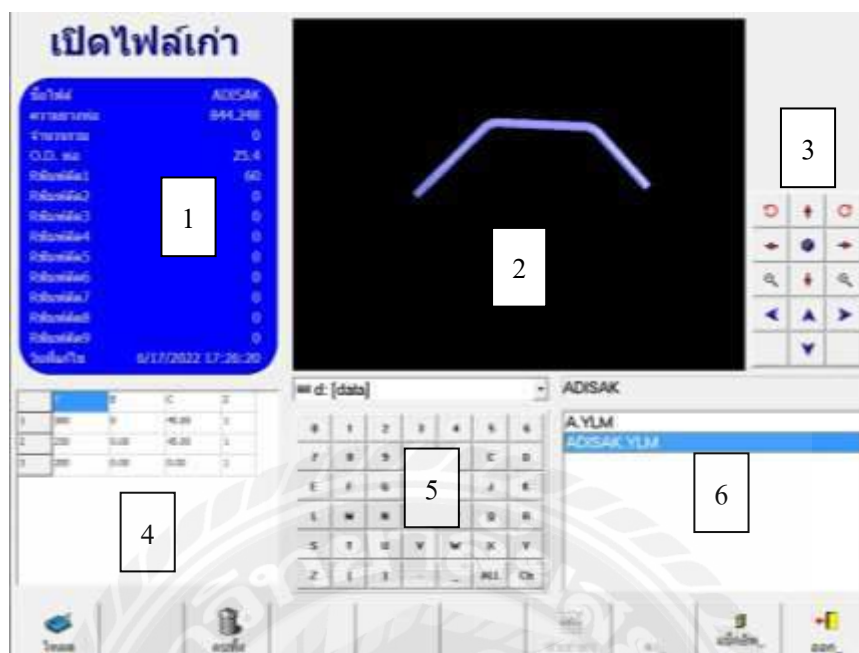

รูปที่ 2.12 แสดงถึงหน้าโปรแกรมเปิดไฟล์เก่า

1. รายละเอียดการออกแบบในไฟล์ที่เลือก
2. ตัวอย่างชิ้นงานแบบ 3มิติ
3. ใช้ในการหมุนชิ้นงานดูได้แบบ 3มิติ
4. รายละเอียด YBC
5. ใช้ในการค้นหาไฟล์ชิ้นงานในแหล่งเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
6. ชื่อไฟล์ชิ้นงานในคอมพิวเตอร์

## หน้าโปรแกรม YBC

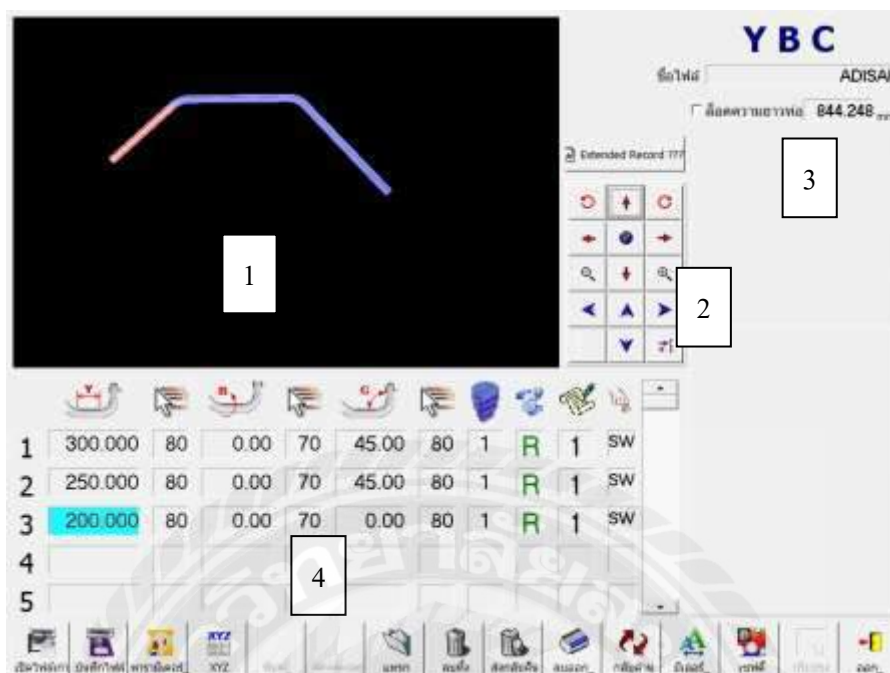

รูปที่ 2.13 แสดงถึงหน้าโปรแกรม YBC

1. แสดงแบบชิ้นงานสามารถหมุนชิ้นงานดูได้แบบ 3มิติ
2. ใช้ในการหมุนชิ้นงานดูได้แบบ 3มิติ
3. ชื่อไฟล์ชิ้นงาน และความยาวท่อที่ต้องใช้ในการตัดชิ้นงาน
4. ใช้ในการออกแบบท่อในคอมพิวเตอร์ของเครื่องตัดท่อ

## ตัวอย่างในรูปที่

ช่วงที่ 1 (Y) ปล่องท่อออกแนวตรง 300mm. ปล่องออกความเร็ว 80% , (B) ไม่มีการหมุนเปลี่ยนองศา 0.00 , (C) ทำการตัดที่มุม 45 องศา ด้วยความเร็ว 80% , คัดที่แม่พิมพ์ชั้นที่ 1

ช่วงที่ 2 (Y) ปล่องท่อออกแนวตรง 250mm. ปล่องออกความเร็ว 80% , (B) ไม่มีการหมุนเปลี่ยนองศา 0.00 , (C) ทำการตัดที่มุม 45 องศา ด้วยความเร็ว 80% , คัดที่แม่พิมพ์ชั้นที่ 1

ช่วงที่ 3 (Y) ปล่องท่อออกแนวตรง 200mm. ปล่องออกความเร็ว 80% , (B) ไม่มีการหมุนเปลี่ยนองศา 0.00 , (C) ไม่มีการตัดในช่วงนี้ สิ้นสุดการตัดชิ้นงาน


## หน้าโปรแกรมพารามิเตอร์



รูปที่ 2.14 แสดงถึงหน้าโปรแกรมพารามิเตอร์

1. ในหน้าโปรแกรมพารามิเตอร์ค่าที่ต้องกำหนดคือ ชื่อไฟล์ , ประเภทท่อที่ใช้ตัด , ความหนาของท่อ , ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ , ตำแหน่งใส่ท่อ และชั้นแม่พิมพ์ที่ทำการตัดส่วนช่องที่เหลือ โปรแกรมจะกำหนดมาให้ และความยาวของท่อเครื่องจะคิดคำนวณให้จากแบบชิ้นงานที่ถูกออกแบบมา จะต้องตัดท่อชิ้นงานมาให้พอดีหรือมากกว่าที่โปรแกรมกำหนดมา

## หน้าโปรแกรม XYZ

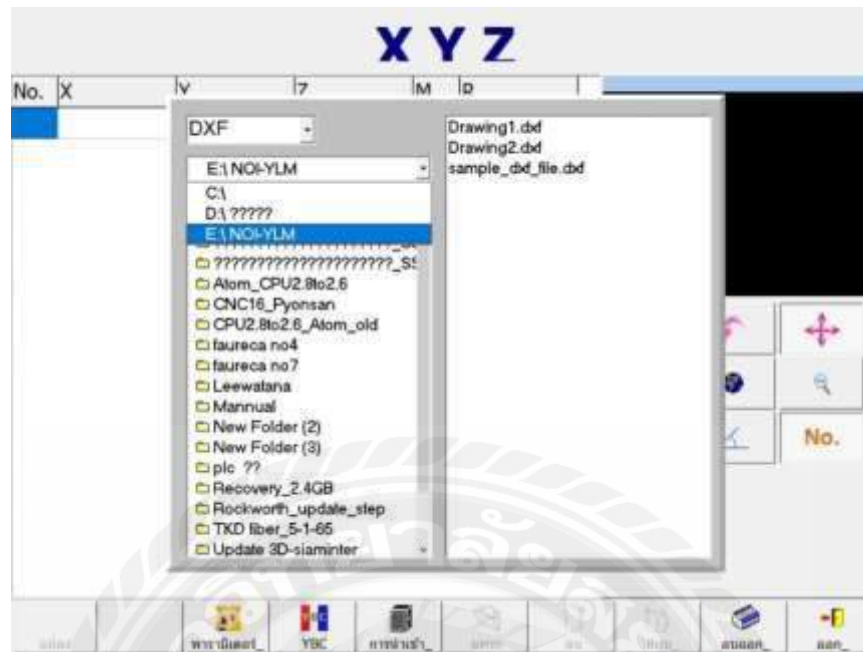


รูปที่ 2.15 แสดงถึงหน้าโปรแกรม XYZ

ในหน้าโปรแกรม XYZ คือการนำเข้าไฟล์งานที่ถูกออกแบบให้เป็นไฟล์ .DXF (ตัวอย่างเช่น Drawing.dxf ผ่านโปรแกรม AUTO CAD 2000 หรือ AUTO CAD 2004 เท่านั้น)



## หน้าโปรแกรม Manual

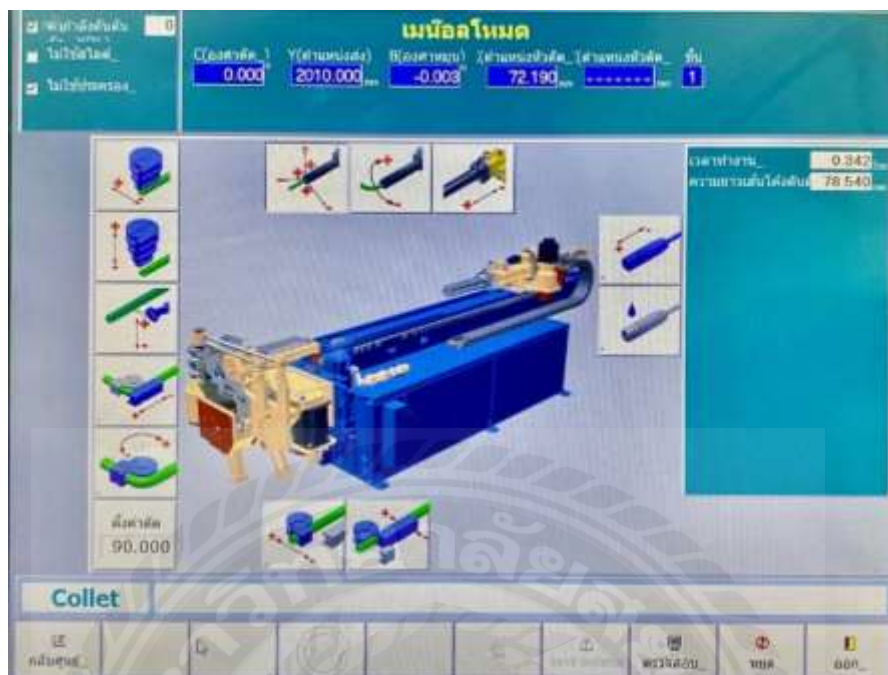

รูปที่ 2.16 แสดงถึงหน้าโปรแกรม Manual

ในหน้าโปรแกรม Manual คือการสั่งตัดงานทีละขั้นตอน โดยใช้เป็นเหยียบเป็นตัวสั่งการ โดยก่อนการตัดชิ้นงานทุกครั้งจะต้องกด กลับศูนย์ หรือ Set Zero ทุกครั้ง ที่หน้าจอก็จะมีแถบแสดงขั้นตอนการตัดทุกขั้นตอน ผู้ใช้งานต้องเหยียบเป็นเหยียบตามที่เครื่องบอก



## หน้าโปรแกรม Auto




รูปที่ 2.17 แสดงถึงหน้าโปรแกรม Auto


ในหน้าโปรแกรม Auto คือการสั่งตัดชิ้นงานโดยการเหยียบที่เป็นเหยียบเพียงครั้งเดียวเครื่องจะตัดงานจนเสร็จทุกขั้นตอน การตัดชิ้นงานแบบ Auto คือการตัดชิ้นงานจริงเพราะจะไม่เสียเวลาเหยียบเป็นเหยียบหลายรอบ ผู้ควบคุมเครื่องทำการป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องและกดตั้งเพียงครั้งเดียวเครื่องจะตัดชิ้นงานครบทุกขั้นตอนจนเสร็จ

## 2.9 การนำไฟล์ออกแบบเข้าสู่โปรแกรม ออกแบบให้เป็นไฟล์ DXF

1. ใน CAD การขยายเส้นตรงเพื่อแยกเป็นเส้นที่ขยายได้
2. ย้ายเส้นตรงทั้งหมดไปอีกชั้นหนึ่งและตั้งชื่อท่อน ชื่อชั้น (เส้นที่นอกเหนือจากเส้นตรงไม่ควรเลื่อน)
3. ในชั้นของท่อ รูปร่างเส้นจะต่อเนื่องกัน และทำการตั้งค่าตั้งแต่ 0 จนถึงความกว้างของเส้น (หมายเหตุถ้าเป็นเส้นตรงจะไม่สามารถแยกออกจากกันหรือซ้อนทับกันได้)
4. บันทึกไฟล์ในรูปแบบ DXF (ตัวอย่างเช่น: TEST.DXF, CAD2000 หรือรูปแบบ CAD2004) แล้วคัดลอกไปยัง TEST.DXF CNC คอมพิวเตอร์

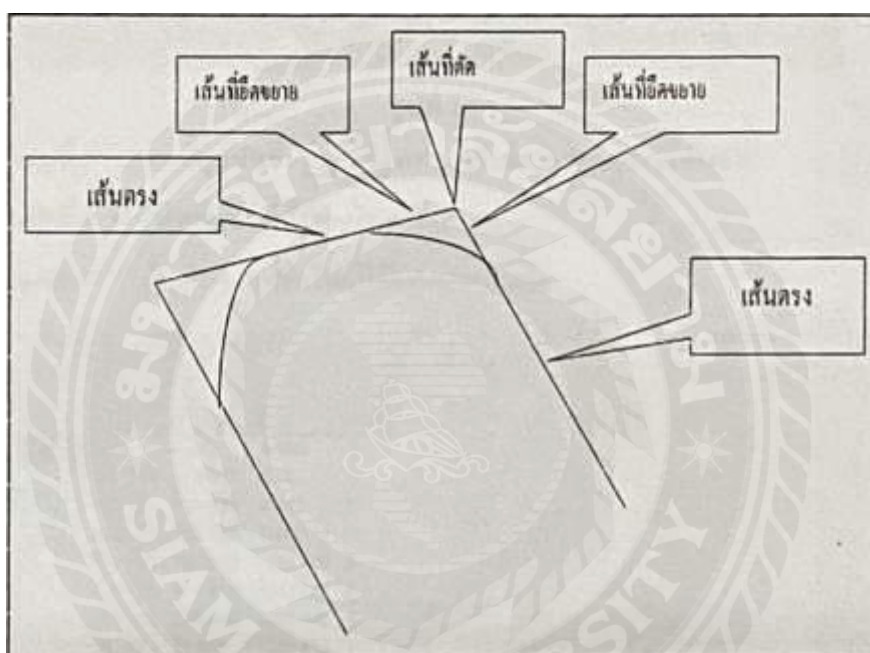

รูปที่ 2.18 แสดงถึงการออกแบบในโปรแกรมเขียนแบบ

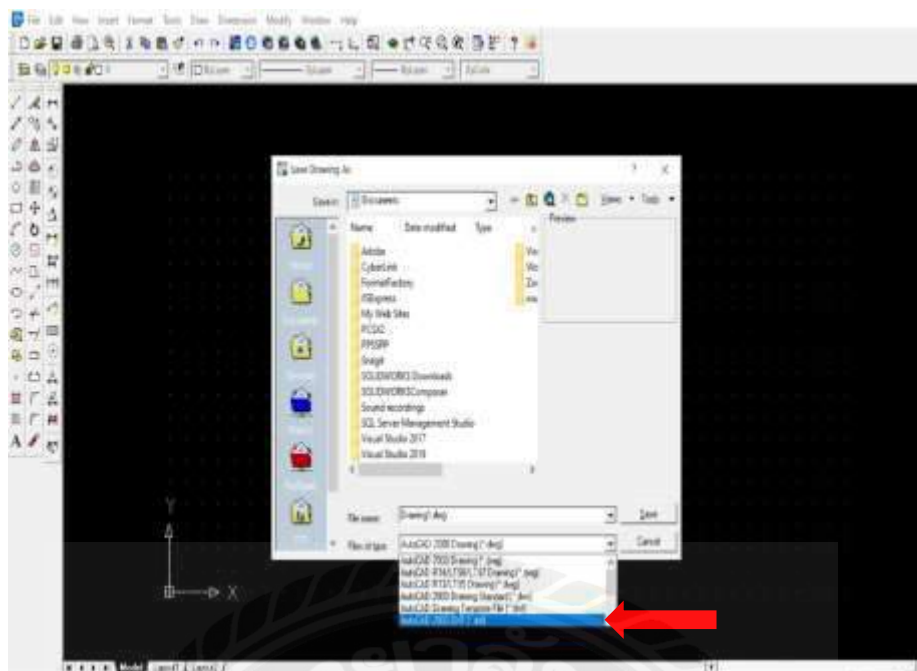

รูปที่ 2.19 แสดงถึงวิธีการ Save ไฟล์งานเป็น DXF


## 5.การนำข้อมูลเข้า

### 5.1 เปิดหน้าโปรแกรมที่เครื่องตัดท่ออัตโนมัติ และกดไปที่ XYZ




รูปที่ 2.20 แสดงถึงหน้าโปรแกรมเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

## 5.2 เมื่อเข้ามาหน้า XYZ และกดเข้าไปที่ การนำเข้า

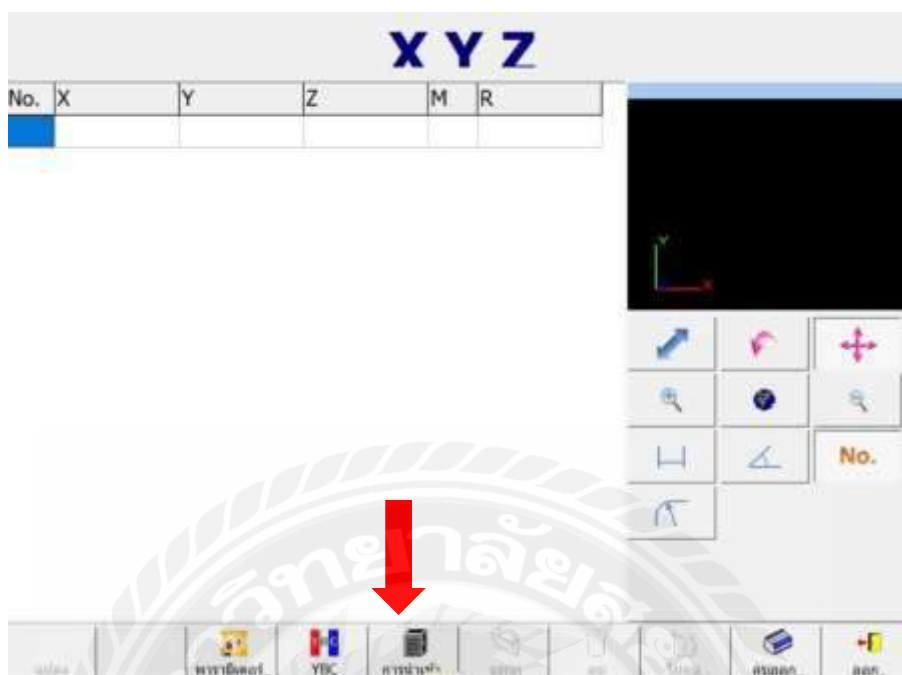


รูปที่ 2.21 แสดงถึงหน้าโปรแกรม XYZ

## 5.3 เลือกรูปแบบไฟล์ที่เราต้องการจะนำเข้า DXF

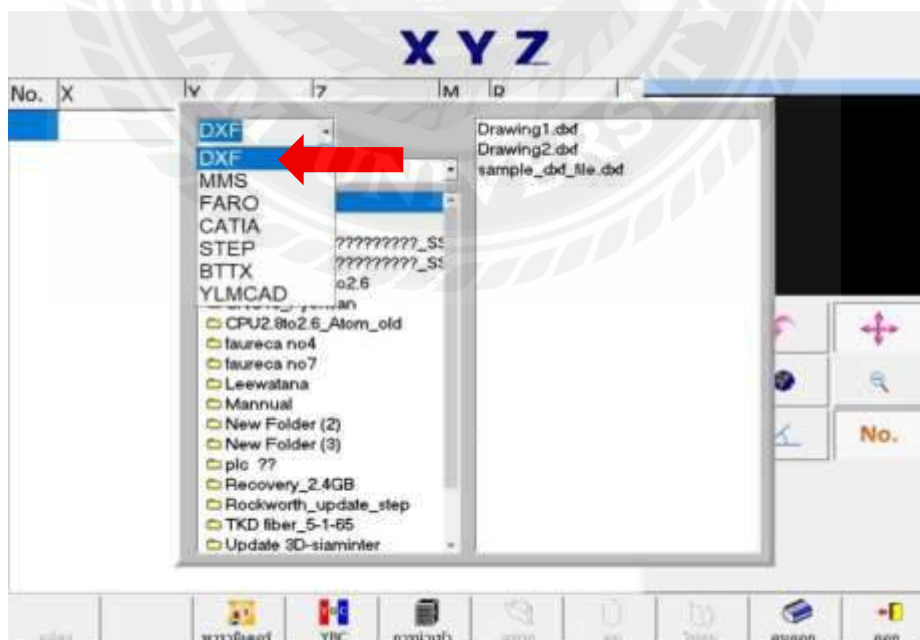


รูปที่ 2.22 แสดงถึงหน้าโปรแกรมการเลือกรูปแบบไฟล์ที่จะนำเข้า

5.4 เลือกไฟล์ที่ออกแบบมา Drawing1.dxf เพื่อนำเข้าไฟล์

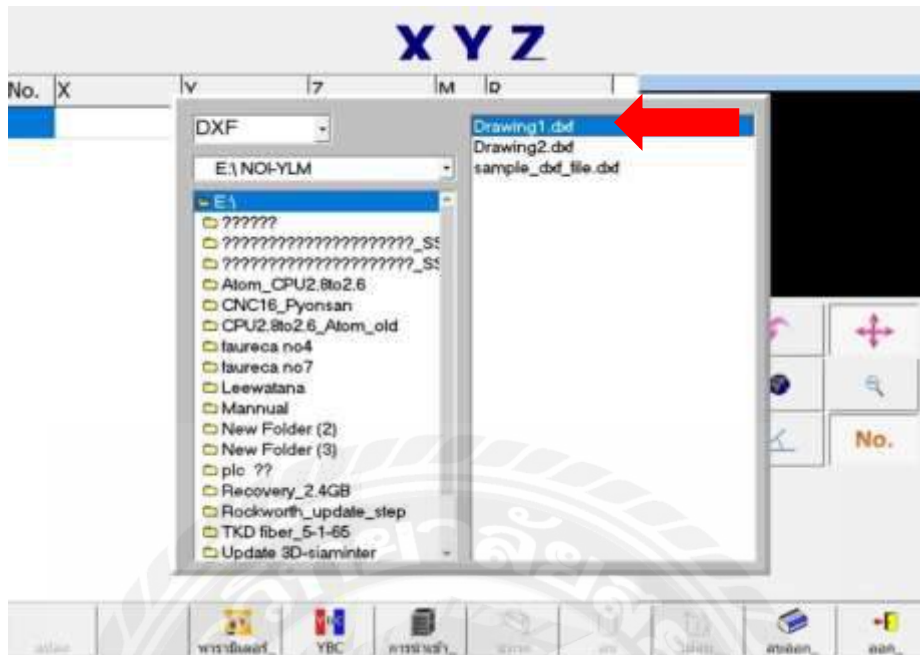


รูปที่ 2.23 แสดงถึงหน้าโปรแกรมการเลือกไฟล์งานที่จะนำเข้า

5.5 เมื่อเลือกไฟล์แล้วจะมีแบบงานที่ออกแบบมาสามารถเช็คความถูกต้องได้จากนั้นกด แปลง

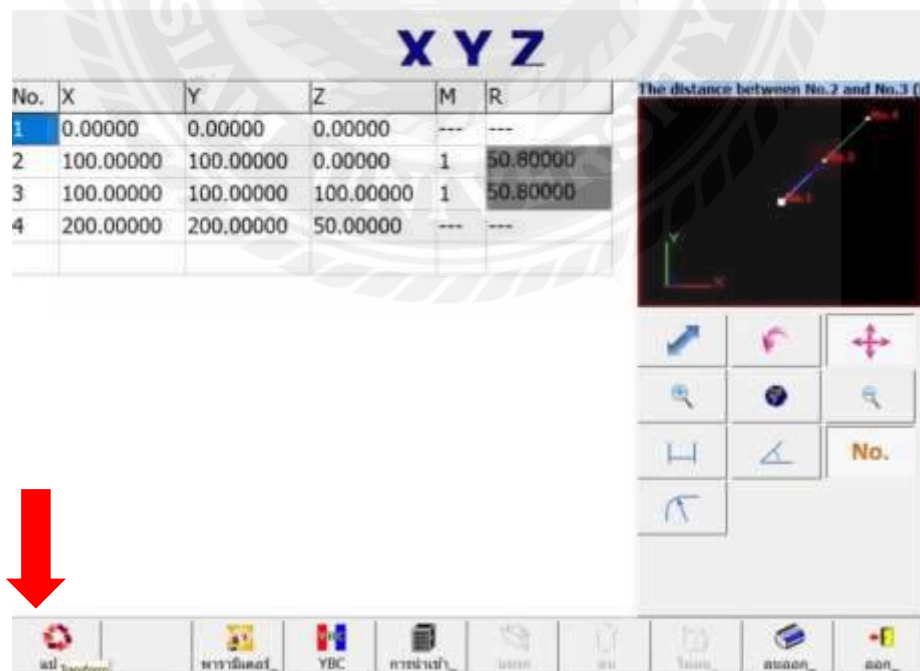

รูปที่ 2.24 แสดงถึงหน้าโปรแกรมการแปลงไฟล์งาน


5.6 เมื่อกดแปลงแล้วไฟล์งานที่ออกแบบมา ไฟล์จะถูกนำเข้าโปรแกรมของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

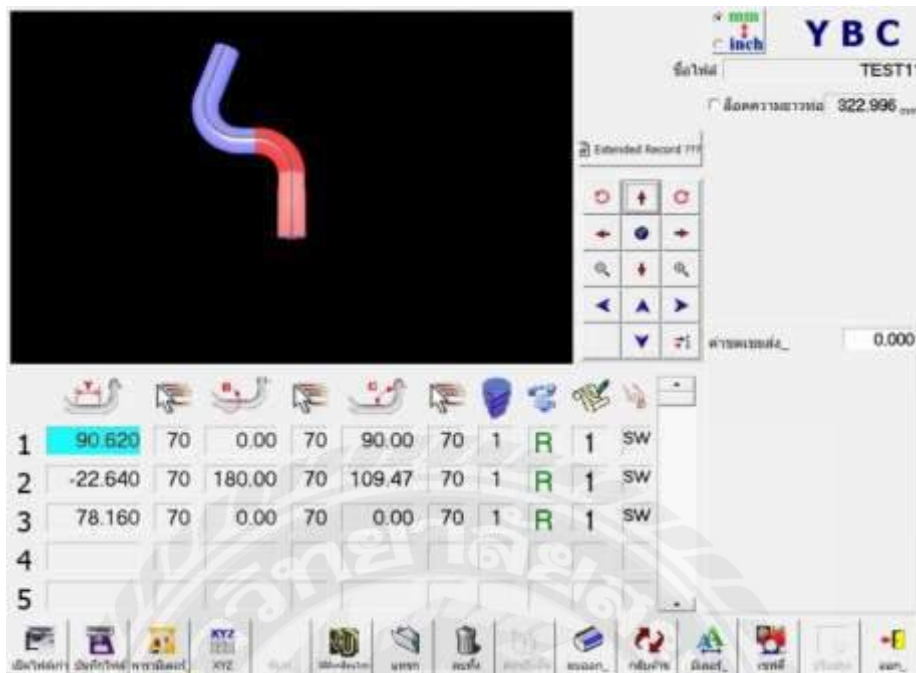

รูปที่ 2.25 แสดงถึงหน้าโปรแกรมเปิดไฟล์งานที่ต้องการตัด หรือแก้ไข

\* โปรดทราบว่าไม่มีเพียงไฟล์ DXF ที่สร้างโดย AutoCAD R14, AutoCAD 2000, AutoCAD 2002 หรือ AutoCAD 2004 ที่จะสามารถนำไปใช้กับโปรแกรม XYZ ได้



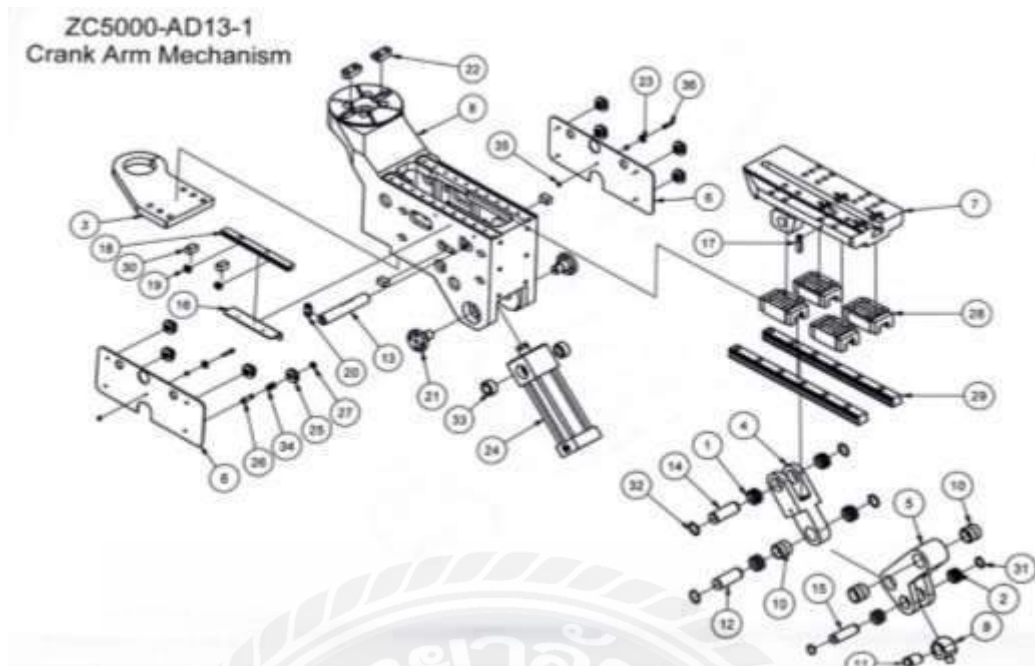

รูปที่ 2.26 แสดงถึงชิ้นส่วนต่างๆของ Clamp Die

ZC5000-AD13-1  
Crank Arm Mechanism

PARTS LIST				PARTS LIST			
IT.	DRW. NO. / STANDARD	QT.	DESP.	IT.	DRW. NO. / STANDARD	QT.	DESP.
1	SC50-AD1-43	4	Collet of connecting rod	19	CNC-25S3-RO-SM D-24	2	Fixing plate of proximity switch
2	SC50-AD1-44	2	Collet of connecting rod	20	CNC-50S3-RO-SM A-08	1	Key
3	SC50-AD1-37	1	Small crank arm	21	CNC-50S3-RO-SM A-16	2	Regular axle
4	SC50-AD1-38	1	Connecting rod No.1	22	CNC-50S3-RO-SM A-35	2	Key
5	SC50-AD1-39-1	1	Connecting rod No.2	23	CNC-50S3-RO-SM A-47	2	Reaction washer
6	SC50-AD1-40-1	2	Safety board	24	CNC-50S3-RO-SM B-41	1	Hydraulic cylinder
7	SC50-AD5-01	1	Mould-holding slide	25	CNC-80S2-RO-SM A-41	8	Spring stand
8	SC50-AD5-02	1	Crank arm	26	CNC-80S2-RO-SM A-42	8	Spring axle
9	SC50-CC1-04	1	Cylinder piecing	27	CNC-80S2-RO-SM A-43	8	Washer
10	SC50-AD1-41	3	Collet of connecting rod	28	HGH_35CA	4	Slide guides block
11	SC50-AD1-42	1	Collet of connecting rod	29	HGR35-470L(15/80x5/55)	2	Slide guides rail
12	SC50-CC1-08	1	Axis of connecting rod	30	PS-05N	4	Proximity switch
13	SC50-CC1-09	1	Axis of connecting rod	31	S25	2	Retaining ring-C type
14	SC50-CC1-10	1	Axis of connecting rod	32	S30	4	Retaining ring-C type
15	SC50-CC1-11	1	Axis of connecting rod	33	SB25	2	SB bearing
16	SC63-AD1-15	1	Regular frame of proximity switch	34	WM13-30	8	Spring
17	SC63-AD1-21	1	Sensing block	35	M6	4	Nut
18	SC65-BD1-12	1	Fixing frame of proximity switch	36	M6 x 30	2	Screw

รูปที่ 2.27 แสดงถึงรหัสชิ้นส่วนของ Clamp Die

## 2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

2.10.1 เครื่องตัดเหล็กปลอกเสา-ปลอกคาน ชื่อผู้แต่ง นายณัฐวุฒิ ดวงละออ , นายชลวิทย์ ลึกมณี , นายภาณุพันธ์ พูลสวัสดิ์ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยบูรพา

เหล็กปลอก คือเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดหนึ่ง มีหน้าที่ใช้เสริมอยู่ภายในเสาหรือคานในโครงสร้าง ประเภทคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแนวขวาง เพื่อรับแรงเฉือน โดยจะตัดเหล็กเส้นเป็นรูปร่างเดียวกับ พื้นที่หน้าตัดตามสิ่งก่อสร้างต่างๆ ปัจจุบันการผลิตเหล็กปลอกเสา ปลอกคาน มีทั้งแบบที่ผลิตเป็นจำนวน มากโดยใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่สำหรับส่งจำหน่ายให้กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และส่งให้ร้านค้าวัสดุ ก่อสร้างที่จำหน่ายเหล็กปลอกเสา-ปลอกคานเป็นจำนวนมาก หรือในบางกรณีผู้ผลิตอาจใช้แรงงานคนในการ ผลิตสำหรับจำหน่ายให้ร้านค้าทั่วไป ซึ่งปัจจุบันแรงงานคนมีค่าแรงที่สูงขึ้น และมีสภาวะการขาดแคลน แรงงาน โครงการนี้ได้ศึกษาเพื่อทำการสร้างเครื่องตัดเหล็กปลอกเสา-ปลอกคาน โดยมีวัตถุประสงค์สร้าง เครื่องตัดปลอกเสา-ปลอกคานเพื่อนำเหล็กเส้นที่มีเหลือใช้จากงานก่อสร้าง นำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ ทำเหล็กปลอกเสา-ปลอกคานและศึกษาอิทธิพลของเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นที่มีผลต่อแรงตัด ส่วนประกอบหลักในการติดตั้งประกอบด้วยชุดป้อนเหล็ก ชุดตัดเหล็ก ชุดตัดเหล็ก มอเตอร์ เซนเซอร์และชุด ควบคุม โดยส่งงานผ่านชุดควบคุมซึ่งการทำงานของระบบสามารถแบ่งการทำงานทั้งหมด 3 กรณีคือ การ ป้อนเหล็ก การตัดเหล็ก การตัดเหล็ก จากการศึกษาพบว่าการสร้างเครื่องตัดเหล็กปลอกเสา-ปลอกคานเมื่อ ส่งให้เครื่องทำงานจะสามารถตัดเหล็กให้ได้ปลอกเสาขนาด 4x4 ใช้เวลาตัดเฉลี่ย 17.27 วินาที ขนาด 4x6 นิ้ว ใช้เวลาตัดเฉลี่ย 19.67 วินาที และขนาด 6x6 นิ้ว ใช้เวลาตัดเฉลี่ย 20.29 วินาที ซึ่งเมื่อเทียบกับ แรงงานคนพบว่า คนสามารถตัดเหล็กให้ได้ปลอกเสาขนาด 4x4 นิ้ว ใช้เวลาตัดเฉลี่ย 57.89 วินาที ขนาด 4x6 ใช้เวลาตัดเฉลี่ย 64.52 วินาที และขนาด 6x6 นิ้ว ใช้เวลาตัดเฉลี่ย 65.53 วินาที สรุปว่าเครื่องสามารถตัดเหล็กปลอกเสา-ปลอกคานโดยใช้เวลาน้อยกว่าการตัดด้วยแรงงานคน

2.10.2 เครื่องตัดท่อสี่เหลี่ยมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ชื่อผู้แต่ง นายสมบูรณ์ ราศีชัย , นายจตุพล อ้นกลิ้ง , นายบรรจบ น้อยรุณ , นายพิพัฒน์ จันทคุณ , นายนิพนธ์ แดงจัด พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอเครื่องตัดท่อสี่เหลี่ยมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อช่วยลดเวลาในการทำงาน การออกแบบและสร้างโดยคัดแปลงเครื่องตัดท่อสี่เหลี่ยมด้วยไฮดรอลิกส์ที่มีอยู่เดิมเปลี่ยนเป็นการใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังในการตัดท่อสี่เหลี่ยม สามารถตัดท่อขนาด 19 มิลลิเมตรตัดที่รัศมีโค้ง 79 มิลลิเมตร และ 80 มิลลิเมตร ท่อขนาด 25 มิลลิเมตร ตัดที่รัศมีโค้ง 74 มิลลิเมตรและ 97 มิลลิเมตร ท่อขนาด 32 มิลลิเมตร ตัดที่รัศมีโค้ง 97 มิลลิเมตร ท่อขนาด 38 มิลลิเมตร ตัดที่รัศมีโค้ง 115 มิลลิเมตร ท่อที่ใช้ตัดแต่ละขนาดใช้ความหนา 1.5 มิลลิเมตร การทดลองตัด มุมที่ใช้ทดลองตัด คือมุม 45 องศา มุม 90 องศา และมุม 180 องศา โดยใช้แบบตัดดังนี้ ท่อสี่เหลี่ยมขนาด 19 มิลลิเมตร รัศมีตัด โค้ง 80



มิลลิเมตร ขนาด 25 มิลลิเมตร รัศมีตัดโค้ง 74 มิลลิเมตร ขนาด 32 มิลลิเมตร รัศมีตัดโค้ง 97 มิลลิเมตร และท่อสี่เหลี่ยมขนาด 38 มิลลิเมตร รัศมีตัดโค้ง 115 มิลลิเมตร

ผลการทดลองท่อสี่เหลี่ยมขนาด 19 และ 25 มิลลิเมตร สามารถตัดได้ทุกองศาที่ทดลองตัดท่อสี่เหลี่ยมขนาด 32 มิลลิเมตร สามารถตัดได้เฉพาะมุม 45 องศา และ 90 องศา แต่มุม 180 องศาไม่สามารถตัดได้ ท่อสี่เหลี่ยมขนาด 38 มิลลิเมตร สามารถตัดได้เฉพาะมุม 45 องศา มุมอื่นๆไม่สามารถตัดได้ การใช้เครื่องตัดท่อสี่เหลี่ยมนี้ สะดวกและรวดเร็วทุกขั้นตอน จากแบบประเมินสรุปได้ว่าเครื่องตัดท่อสี่เหลี่ยมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์ดี

2.10.3 การออกแบบสร้างเครื่องตัดท่อโดยใช้แรงคน และวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดด้วยระเบียบไฟไนท์เอลิเมนต์ ชื่อผู้แต่ง วาสนา พรหมศิริพรอ , สิทธิ ใจวิวัฒนาอ , อนันตพร ธรรมอร่ามกิจอ , รวิวัฒน์ รักสัจ , ประพจน์ ขุนทอง และ เจตวิทย์ ภักร์ขันธ์ พ.ศ.2554

เนื่องด้วยในปัจจุบันเครื่องตัดท่อได้มีการพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น เครื่องตัดท่อระบบไฮดรอลิก เครื่องตัดท่อระบบไฟฟ้า เครื่องตัดท่อระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า ซึ่งเป็นการใช้ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นผลให้ เครื่องตัดท่อมิขนาดใหญ่มูลค่าสูง อีกทั้งต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องตัดท่อก็มีราคาสูงและยุ่งยาก การ ออกแบบและสร้างเครื่องตัดท่อกลมโดยใช้แรงคน เป็นการลดต้นทุนการลงทุน และพัฒนาเครื่องตัดท่อเพื่อใช้ใน อุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมย่อย ทั้งนี้การใช้แรงงานคนเป็นการเพิ่มอัตราการจ้างงานและลดปริมาณ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ใช้เพื่อการขับเคลื่อนเครื่องตัดท่อ จากการออกแบบและสร้างเครื่องตัดท่อแล้วพบว่าเครื่อง ตัดท่อสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและสามารถรองรับการตัดท่อนขนาดตามที่ต้องการได้ และจากการทดลอง ทาง Finite Element เพื่อศึกษาความเสียหายของท่อที่เกิดจากการใช้งานเครื่องตัดท่อนี้พบว่าขนาดของท่อมีผลต่อ การเกิดความเสียหายของท่อที่แตกต่างกัน คำหลัก: เครื่องตัดท่อ ทฤษฎีการตัด ไฟไนท์เอลิเมนต์

### บทที่ 3

#### รายละเอียดการปฏิบัติงาน


##### 3.1 ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ	บริษัท วายแอลเอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด
ที่ตั้งของสถานประกอบการ	80/236 ถนนพระราม2 แขวงสามค่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์	02 894 1597
E-mail	ylm_th2005@yahoo.com



รูปที่ 3.1 ตราสัญลักษณ์ของบริษัท วายแอลเอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด

##### 3.2 สถานที่ปฏิบัติงาน

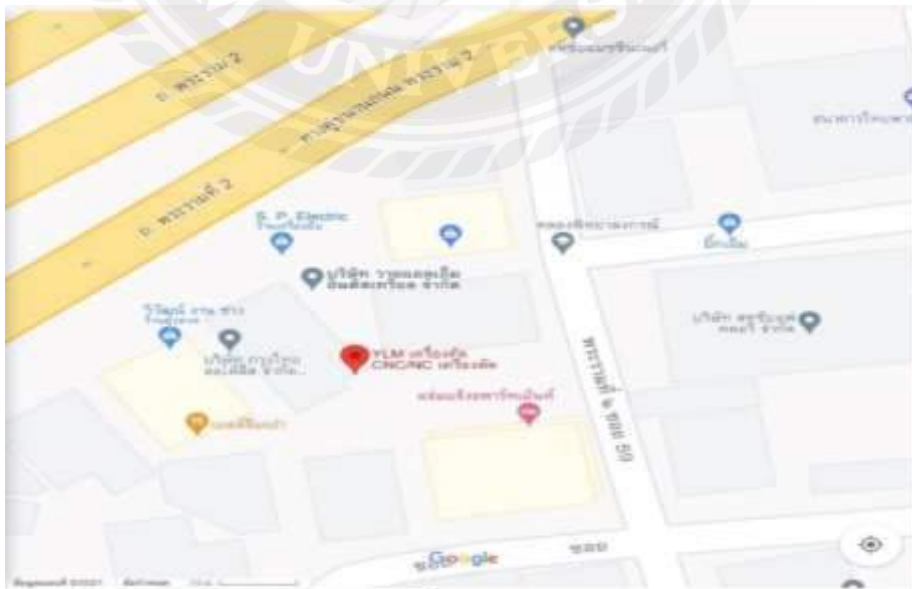


รูปที่ 3.2 แผนที่บริษัท วายแอลเอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด

### 3.3 ลักษณะการประกอบการขององค์กร

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในไต้หวัน, YLM Group ตั้งแต่ปี 1976 เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรตัดต่อและท่อแบบทั่วไปทั้ง CNC, NC และในตลาดเครื่อง CNC และเครื่องตัดต่อ เครื่องจักรหลักได้แก่ เครื่องตัดต่อไฟฟ้า CNC, เครื่องตัดต่อ CNC ไฟฟ้า R&L, เครื่องตัดต่อ CNC, เครื่องแปรรูปปลายท่อ, โรบอท ฯลฯ YLM Group CNC, NC & อุปกรณ์ตัดต่อและท่อแบบทั่วไปได้รับการจำหน่ายทั่วโลกด้วยชื่อเสียงที่มั่นคง นวัตกรรมเทคโนโลยีตัดเย็บและอุปกรณ์สำหรับบริษัทในอุตสาหกรรมการขึ้นรูปท่อโลหะเฟอร์นิเจอร์, เครื่องทำความร้อน, การต่อเรือด้วยท่อตั้งแต่ 4 ถึง 220 มม. , ความหนาตั้งแต่ 0.5 มม. ถึง 10 มม.

### 3.4 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารองค์กร

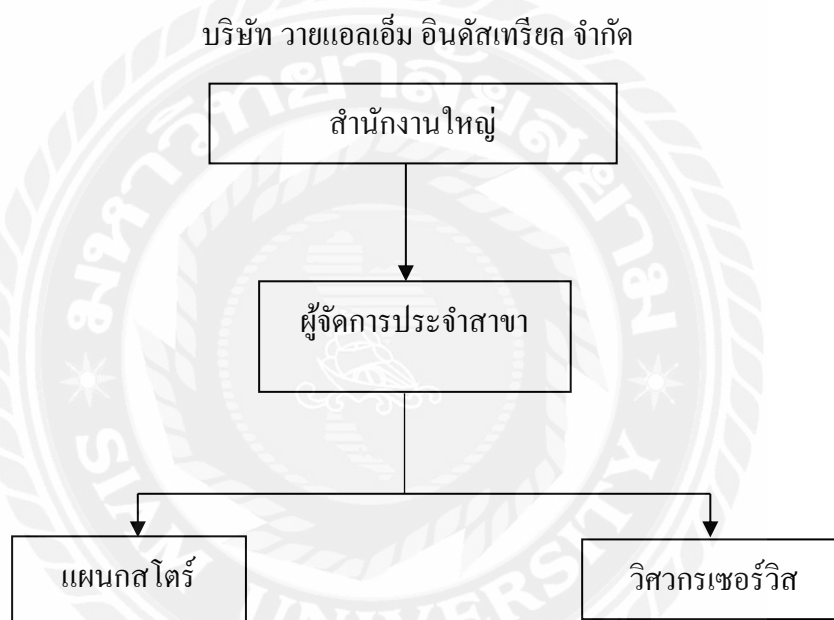

รูปที่ 3.3 ตำแหน่งงานในบริษัท วายแอลเอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด

### 3.5 ตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งงานที่นักศึกษารับผิดชอบ	: แผนกเซอร์วิส
ลักษณะงานที่นักศึกษารับผิดชอบ	: เซอร์วิสเครื่องจักร

### 3.6 ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา

ชื่อพนักงานที่ปรึกษา	: นายสุรศักดิ์ สือเฉย
ตำแหน่ง	: Service Engineer
แผนก	: Service Engineer

### 3.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

เริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สิ้นสุดการปฏิบัติงาน : วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564


### 3.8 ขั้นตอนการสร้างคู่มือ

#### 3.8.1 ศึกษานักงานพี่เลี้ยง

สอบถามถึงหัวข้อโครงงานในหัวเรื่องต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในทางวิศวกรรม

#### 3.8.3 ศึกษารายละเอียดและโครงสร้างของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

เพื่อศึกษาชิ้นส่วนและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่อง เพื่อนำมาสร้างคู่มือ

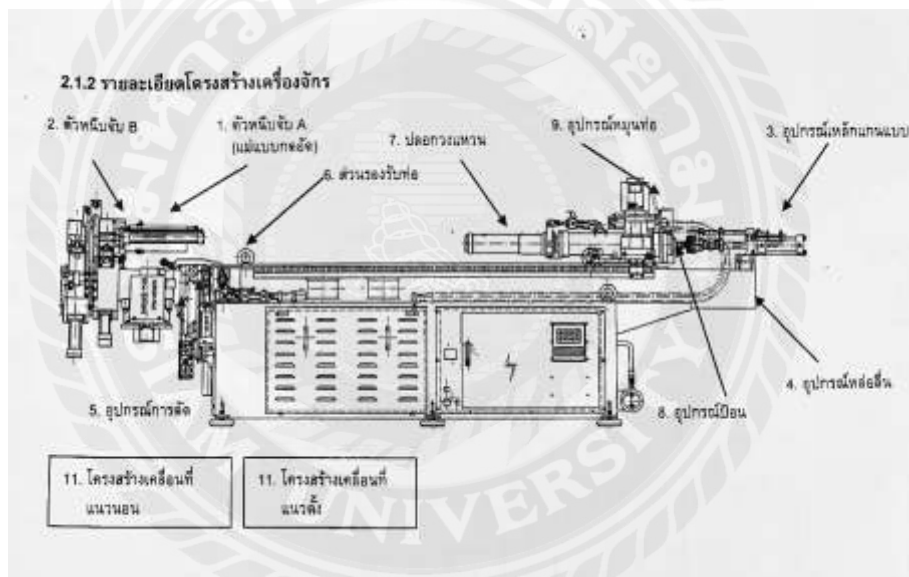

รูปที่ 3.4 แสดงถึงรายละเอียดโครงสร้างของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

#### 3.8.3 ตั้งหัวข้อโครงงาน

หาหัวข้อโครงงานโดยปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาถึงความเป็นไปได้ในโครงงาน รวมถึงขอคำชี้แนะในการเจอปัญหาในการทำโครงงาน

(รายละเอียดดูจาก ภาคผนวก ก. อุปกรณ์และชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ)

### 3.8.4 ศึกษาขั้นตอนการสั่งตัดชิ้นงาน

#### 1. เปิดสวิตช์หลักของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ



รูปที่ 3.5 แสดงถึงสวิตช์หลักของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

#### 2. เปิดปุ่ม Power เพื่อเริ่มการทำงานเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ




รูปที่ 3.6 แสดงถึงแผงควบคุมเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

3. เมื่อเครื่องติดแล้วให้เปิดการทำงานปั๊มไฮดรอลิกส์




รูปที่ 3.7 แสดงถึงแผงควบคุมเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

4. กดไปที่เมนู เปิดไฟล์เก่า เพื่อเลือกไฟล์การตัดที่ออกแบบไว้ แล้วกดไปที่ โหลด

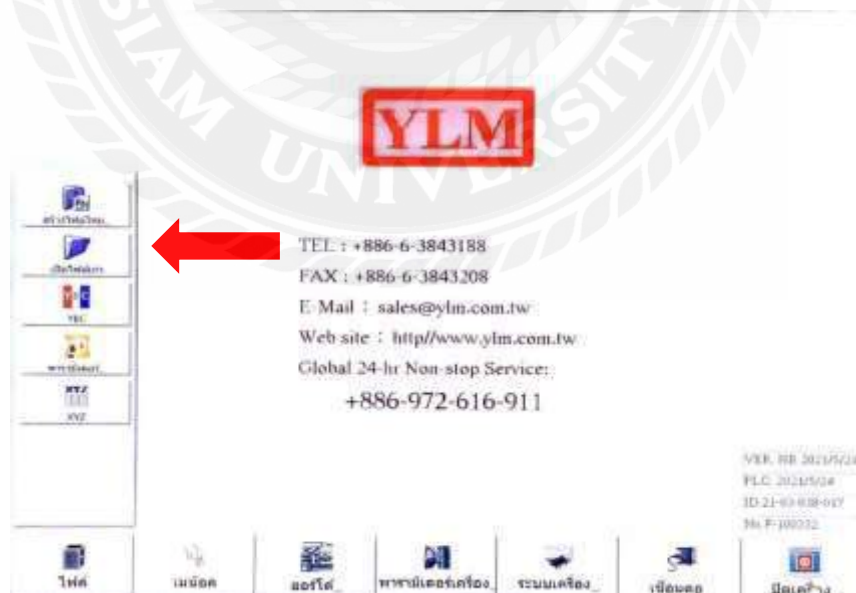

รูปที่ 3.8 แสดงถึงหน้าหลักของโปรแกรม



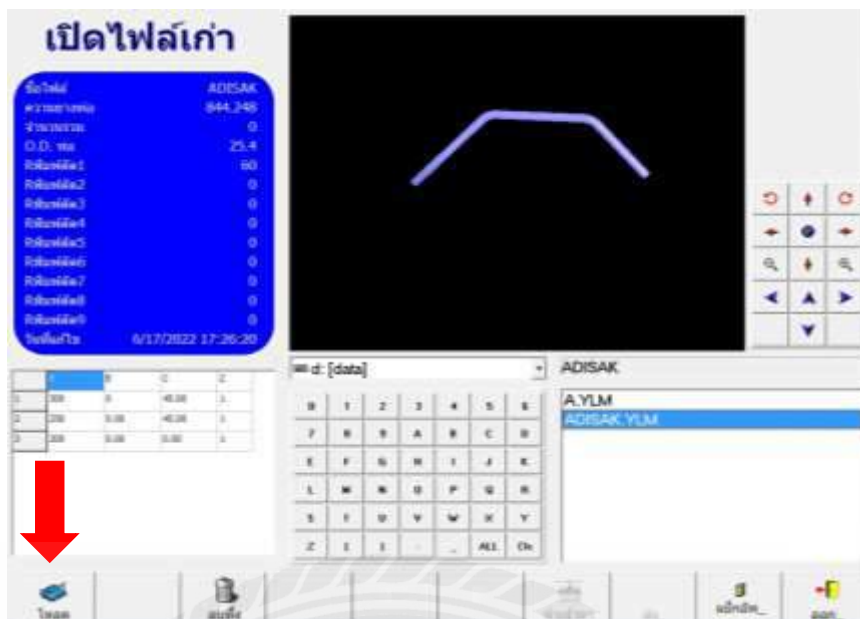

รูปที่ 3.9 แสดงถึงหน้าเปิดไฟล์เก่า

5. คอมพิวเตอร์จะกลับมาสู่หน้าจอหลัก ให้กดเลือกที่ ออกได้ เพื่อเตรียมการตัดชิ้นงาน



รูปที่ 3.10 แสดงถึงหน้าจอหลักของโปรแกรม

6. เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูอัตโนมัติ ให้กดที่ เริ่มทำ เครื่องจะเลื่อนแมนเดรลเข้ามาเพื่อจับท่อให้หน้าท่อป้อนเข้าไปที่เครื่อง




รูปที่ 3.11 แสดงถึงหน้าโปรแกรม อัตโนมัติ

7. เมื่อใส่ท่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วให้กดที่ แป้นเหยียบ เพื่อเริ่มกลไกการตัด



รูปที่ 3.12 แสดงถึงการใส่ท่อเข้าเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ



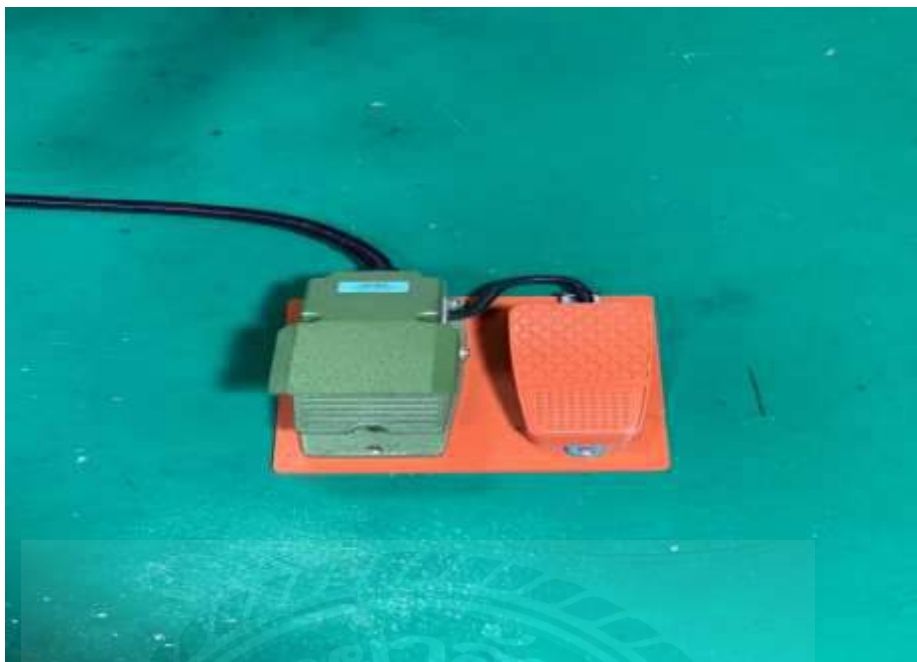

รูปที่ 3.13 แสดงถึงแป้นเหยียบ ควบคุมการตัด

8. เมื่อท่อตัดเสร็จแล้วให้นำท่อ มาทำการตรวจวัดองศาเพื่อทดสอบค่าความถูกต้อง



รูปที่ 3.14 แสดงถึงการตรวจสอบองศาการตัด

(รายละเอียดดูจาก ภาคผนวก ก.ขั้นตอนการสั่งการทำงานเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ)

### 3.8.5 การตรวจสอบ

การทดสอบงานที่ได้จากเครื่องตัดท่ออัตโนมัติเป็นวิธีการที่สำคัญ เนื่องจากถ้าองศาการตัดผิดพลาด ในการตัดชิ้นงานหลายๆชิ้นติดต่อกันนั้น ค่าองศาที่ตัดออกมาจะไม่เที่ยงตรง ชิ้นงานที่ตัดออกมาจะได้รับความเสียหาย เพราะฉะนั้นจึงต้องทดสอบองศาในการตัด ด้วยวิธีการดังนี้

1. กำหนดค่าองศาการตัดที่มุม 45 , 90 , 120 องศา
2. วัสดุที่นำมาทดสอบคือท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 mm. ความหนา 2 mm.
3. นำท่อเหล็กมาทำการตัดองศา ทั้งหมด 3 มุมที่กำหนด ตัดทั้งหมดมุมละ 10 ชิ้น แล้วจับบันทึกค่าหาค่าเฉลี่ยออกมา จะต้อง Error ไม่เกิน 0.2 องศา



รูปที่ 3.15 แสดงถึงการทดสอบตัดองศา



รูปที่ 3.16 แสดงถึงวิธีการวัดองศา



รูปที่ 3.17 แสดงถึงชิ้นงานตัวอย่างการทดสอบคัดองศา


## บทที่ 4

### ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ

การตรวจสอบองศาการตัดของท่อนั้นมีความสำคัญ เพื่อเป็นการทดสอบความผิดปกติของเครื่อง โดยวัสดุที่นำมาทดสอบคือท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 mm. ความหนา 2 mm. ถ้าเครื่องมีความสมบูรณ์ เมื่อผู้ใช้งานต้องการตัดท่อที่  $45^\circ$  ทำการทดสอบการตัดชิ้นงานทั้งหมด 10 ครั้ง เมื่อนำมาทดสอบวัดองศา ค่าที่ได้จะต้อง Error ไม่เกิน 0.2 องศา ถ้าหากมีค่า Error เกินที่กำหนด คือเครื่องมีความผิดปกติในส่วน Bending Mechanism (กลไกการตัด) มีปัญหา ผู้ควบคุมเครื่องต้องทำการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่กลไกการตัด


#### 4.1 วิธีการตรวจสอบองศาการตัดท่อ

1. ในการตัดท่อ ท่อออกจากเครื่องเป็นแนวตรง จะวัดออกมาเป็นค่าองศาจริงไม่ได้ โดยต้องนำ  $180^\circ$  ลบกับค่าที่วัดได้ จึงจะได้องศาตามที่ใช้กำหนดในโปรแกรม

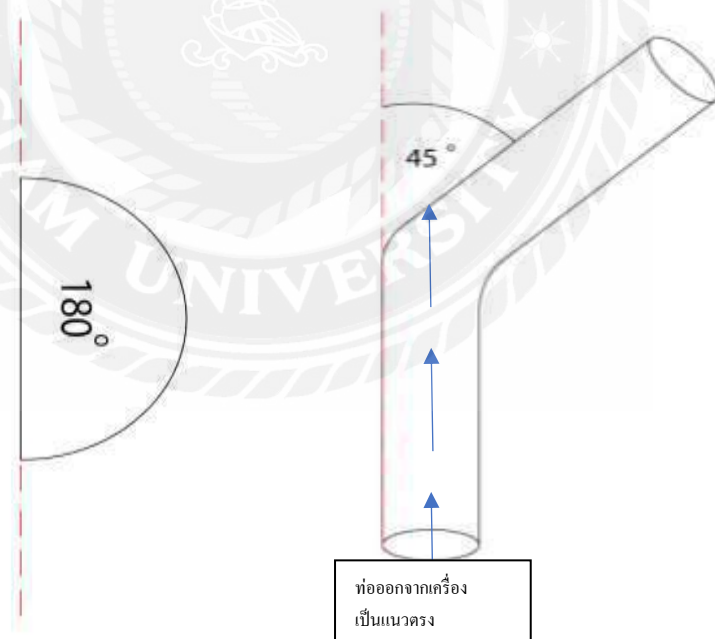


รูปที่ 4.1 แสดงถึงองศาการตัดท่อ

2. ทำการวัดชิ้นงานดังรูป โดยใช้ไม้วัดองศาแนบกับตัวท่อให้สนิททั้งสองข้าง เพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ

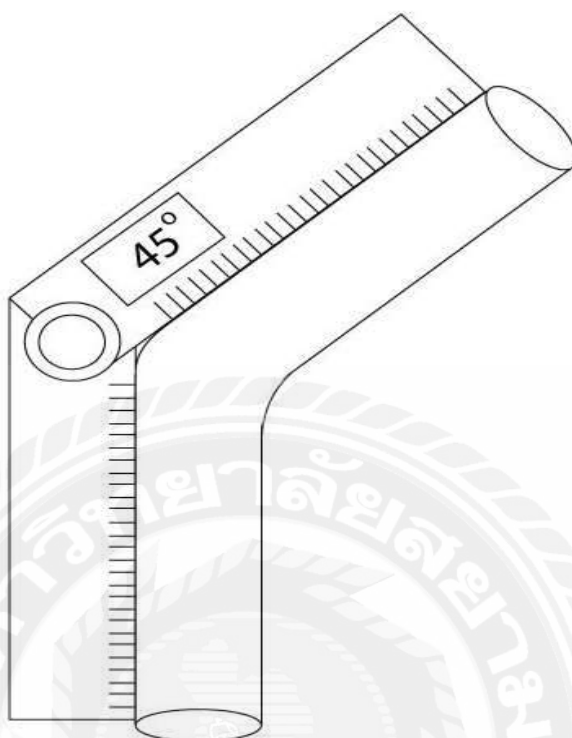

รูปที่ 4.2 แสดงถึงการตรวจสอบองศาตัด  $45^{\circ}$  โดยใช้เครื่องมือวัดองศา

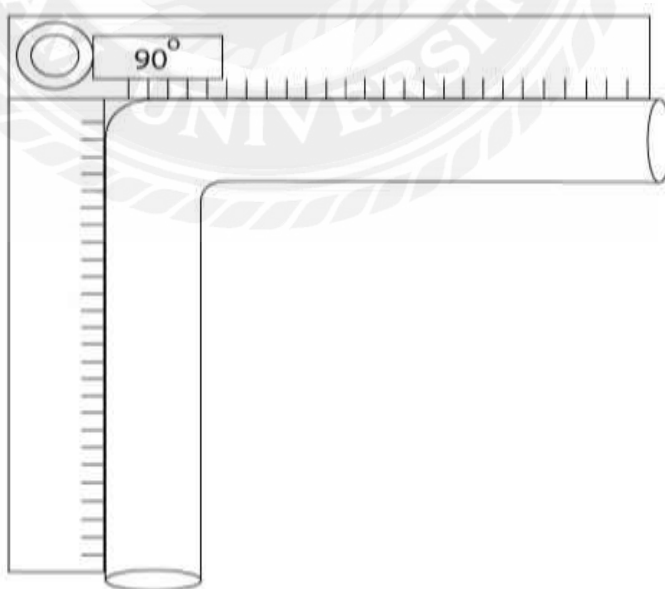

รูปที่ 4.3 แสดงถึงการตรวจสอบองศาตัด  $90^{\circ}$  โดยใช้เครื่องมือวัดองศา





รูปที่ 4.4 แสดงถึงวิธีการวัดองศาที่  $45^{\circ}$



รูปที่ 4.5 แสดงถึงวิธีการวัดองศาที่  $90^{\circ}$



รูปที่ 4.6 แสดงถึงวิธีการวัดองศาที่  $120^{\circ}$



รูปที่ 4.7 แสดงถึงชิ้นงานที่ทดสอบการดัด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดองศา



#### 4.2 ผลจากการตรวจวัดองศาตัดของชิ้นงาน

ตารางที่ 4.1 แสดงถึงการทดสอบการตัดต่อแต่ละองศา

ชั้นที่	องศาในการตัด °		
	45°(180-ค่าที่วัดได้)	90°	120°(180-ค่าที่วัดได้)
1	45	90	120
2	45	90	120
3	45	90	120
4	45	90	120
5	45	90	120
6	45	90	120
7	45	90	120
8	44.9	90	120
9	45	90	119.8
10	44.9	90	119.9
เฉลี่ย	44.98	90	119.97
ค่าความผิดพลาด	0.02	0	0.03

จากตารางที่ 4.1 จะพบได้ว่า ค่าที่วัดได้ยังอยู่ในมาตรฐานของบริษัท คือมีค่าความผิดพลาดไม่เกิน 0.2 องศา เครื่องยังสามารใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลโครงการ

การจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นคู่มืออำนวยความสะดวกการใช้งานและการตรวจสอบพิจารณาเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ CNC-38 ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้จัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกการใช้งาน และได้ตรวจสอบชิ้นงานที่ทำการตัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานของบริษัท วาย แอล เอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด

ตามค่ามาตรฐานของบริษัท วาย แอล เอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด กำหนดให้ห้องสาขาของชิ้นงานที่ตัดออกมานั้นจะมีค่าความผิดพลาด ได้ไม่เกิน 0.2 องศาเท่านั้น หากเกิน 0.2 องศา จะต้องหยุดการตัดชิ้นงานทันที มิฉะนั้นจะไม่สามารถนำชิ้นงานไปใส่แทนทดสอบชิ้นงานได้

ดังนั้นจากการที่ผู้จัดทำได้ทำการทดสอบตัดท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.4 mm ความหนา 2 mm ทั้งหมด 3 มุม มุมละ 10 ชิ้น ได้ค่าเฉลี่ยออกมามีค่าที่มุม 45 องศา มีค่าความผิดพลาด 0.02 องศา , ที่มุม 90 องศา มีค่าความผิดพลาด 0 องศา และที่มุม 120 องศา มีค่าความผิดพลาด 0.03 องศา ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน 0.2 องศา ที่บริษัทได้กำหนดไว้ เครื่องตัดท่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

ถ้าตัดชิ้นงานออกมาแล้วพบว่ามีค่าความผิดพลาด เกิน 0.2 องศา จะต้องหยุดการตัดชิ้นงานทันที และทำการตรวจเช็ค Clamp Die ว่า Axis Of Connecting Rod มีการล็อกหรือหรือไม่ โดยเบื้องต้นสามารถทดสอบได้ด้วยการโยก Clamp Die ถ้าขยับได้ให้ตรวจเช็ค Axis Of Connecting Rod เป็นอันดับแรก ส่วนอันดับที่สองคือตรวจเช็ค โช้คตัด ซึ่งต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการในการตรวจสอบเท่านั้น

## บรรณานุกรม

บริษัท ยูนิสตีลจำกัด. (2564). *ท่อสแตนเลส*. เข้าถึงได้จาก <https://shorturl.asia/qoL2K>

บริษัท วายแอลเอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด. (2564). *เอกสารคู่มือ CNC-80*. กรุงเทพฯ:

Ying Lin Machine Industrial Co.,Ltd

บริษัท วายแอลเอ็ม อินดัสเทรียล จำกัด. (2564). *PART PIPE BENDING CNC-80*. กรุงเทพฯ:

Ying Lin Machine Industrial Co.,Ltd





**ภาคผนวก ก**

ขั้นตอนการสั่งการทำงานเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 1 เปิดสวิตช์หลักของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ ที่ด้านหน้าตู้ควบคุม



รูปภาพผนวก ก ที่ 1 แสดงถึงสวิตช์หลักของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่มเปิดการทำงานของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ



รูปภาพผนวก ก ที่ 2 แสดงถึง การเปิดการทำงานของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 3 รอ Boot Program เสร็จก่อน จึงกดปุ่ม Start Pump Hydraulic



รูปภาพผนวก ก ที่ 3 แสดงถึง การเปิดการทำงานปั๊มไฮดรอลิกส์

ขั้นตอนที่ 4 กดไปที่ Manual เพื่อทำการ Set zero ของอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ



รูปภาพผนวก ก ที่ 4 แสดงถึง หน้าโปรแกรมหลักของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 5 กดที่ กลับศูนย์ หรือการ Set zero เพื่อเตรียมการตัดชิ้นงาน แล้วกลับไปหน้าจอหลักของโปรแกรม



รูปภาพผนวก ก ที่ 5 แสดงถึง หน้าโปรแกรมโหมด Manual


ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเราจะทำการตัดชิ้นงาน ต้องออกแบบผ่านโปรแกรมในเครื่อง โดยกดเข้าไปที่ สร้างไฟล์ใหม่



รูปภาพผนวก ก ที่ 6 แสดงถึง หน้าโปรแกรมหลักของเครื่องตัดท้ออัตโนมัติ



ขั้นตอนที่ 7 เมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมสร้างไฟล์ใหม่ ให้กดเข้าไปที่ พารามิเตอร์ เพื่อกำหนดขนาดท่อที่ใช้ตัด

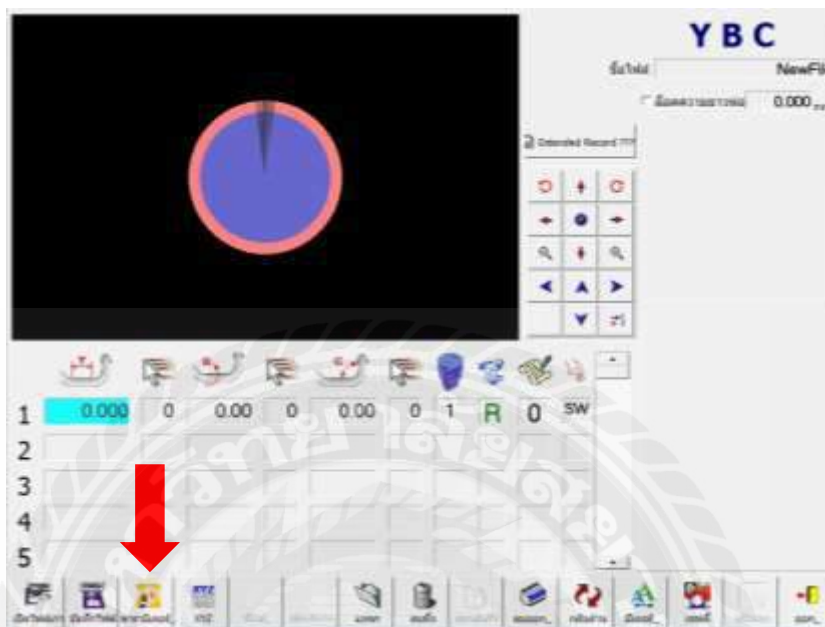

รูปภาพผนวก ก ที่ 7 แสดงถึงหน้าโปรแกรมสร้างไฟล์ใหม่

ขั้นตอนที่ 8 เมื่อเข้ามาที่หน้าพารามิเตอร์ ให้กำหนดความหนาของท่อ ความโตของท่อ และ ตำแหน่งใส่ท่อ ที่เหลือเครื่องจะคำนวณให้ทั้งหมด เมื่อกำหนดแล้วให้เข้าไปที่ ตั้งค่าแม่พิมพ์



รูปภาพผนวก ก ที่ 8 แสดงถึงหน้าโปรแกรมพารามิเตอร์

หัวข้อที่ 1 คือ ความหนาของท่อ วัดจากท่อที่นำมาตัด

หัวข้อที่ 2 คือ ความโตของท่อ วัดจากท่อที่นำมาตัด


หัวข้อที่ 3 คือ ตำแหน่งใส่ท่อ คือระยะที่ป้อนท่อเข้าไปที่ตัวจับท่อ

ต้องใส่ 3 ส่วนนี้ก่อน ที่เหลือโปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 9 วัดขนาดของแม่พิมพ์ที่ใช้งาน แล้วนำค่าที่วัดได้มาใส่ในช่องโดยเครื่องสามารถใส่แม่พิมพ์ได้ 3 ชั้น ขนาด R ของแม่พิมพ์ 3 ขนาด

**พารามิเตอร์\_ชั้นแม่พิมพ์**







ชั้น	ขนาดแม่พิมพ์ 1 (mm)	ขนาดแม่พิมพ์ 2 (mm)	ขนาดแม่พิมพ์ 3 (mm)
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3	0.000	0.000	0.000
2	0.000	0.000	0.000
1	60.000	30.000	240.000

←

รูปภาพผนวก ก ที่ 9 แสดงถึงหน้าโปรแกรมตั้งค่าแม่พิมพ์

ขั้นตอนที่ 10 ขั้นตอนนี้คือการออกแบบชิ้นงานที่ต้องการ คือ สร้างชื่อไฟล์ชิ้นงานและกำหนดความยาวของชิ้นงาน กำหนดครีมีการัดและความยาวในแต่ละช่วง โดยชิ้นงานที่ออกแบบจะมีภาพ 3 มิติ และหมุนดูชิ้นงานได้ 360 องศา เมื่อออกแบบเสร็จโปรแกรมจะคำนวณความยาวท่อให้อัตโนมัติ แล้วกดไปที่บันทึกไฟล์

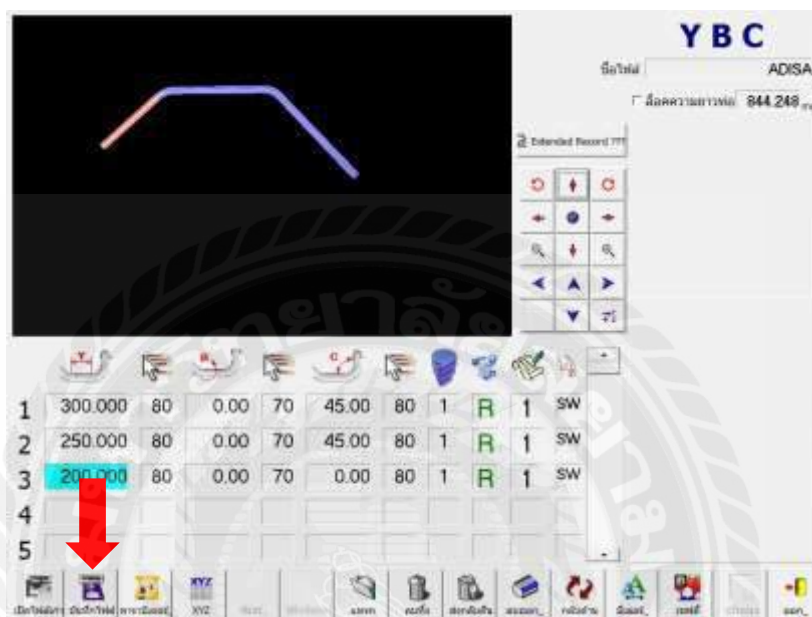

รูปภาพผนวก ก ที่ 10 แสดงถึงหน้าโปรแกรมออกแบบชิ้นงานในเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

ในกรณีการตัดงอนั้น การกลับคืนตัวดังกล่าวเราเรียกว่า Spring back (การคืนตัวกลับของวัสดุ) โดยที่ผลของ Spring back นั้นทำให้วัสดุที่ทำการตัดงอเกิดการคืนตัวหรือคลายตัวกลับไปในทิศทางเดิมก่อนที่วัสดุนั้นๆจะถูกัด

ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการตัดท่อที่ 90 องศา จะต้องกำหนดที่เครื่อง ให้มากกว่าองศาที่ต้องการไม่เกิน 2.5 องศา โดยอาจจะกำหนดที่ 92.2 องศา ดังรูป 3.14 แล้วสั่งตัดชิ้นงาน นำชิ้นงานออกมาวัดเพื่อทดสอบว่าได้ 90 องศาหรือไม่



รูปภาพผนวก ก ที่ 11 แสดงถึง หน้าโปรแกรมกำหนดองศาการตัดต่อ

ขั้นตอนที่ 11 เมื่อกดบันทึกไฟล์ จากนั้นทำการตั้งชื่อชิ้นงาน แล้วกด OK ไฟล์งานจะถูกบันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์




รูปภาพผนวก ก ที่ 12 แสดงถึงขั้นตอนการตั้งชื่อไฟล์

## ขั้นตอนที่ 12 ขั้นตอนการเปิดไฟล์เก่า ที่บันทึกไว้



รูปภาพผนวก ก ที่ 13 แสดงถึงขั้นตอนการเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้

## ขั้นตอนที่ 13 เมื่อเข้ามาหน้า เปิดไฟล์เก่า ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่บันทึกไว้ กดเลือกไฟล์ และกดที่ โหลด เพื่อเปิดไฟล์งานที่บันทึกไว้

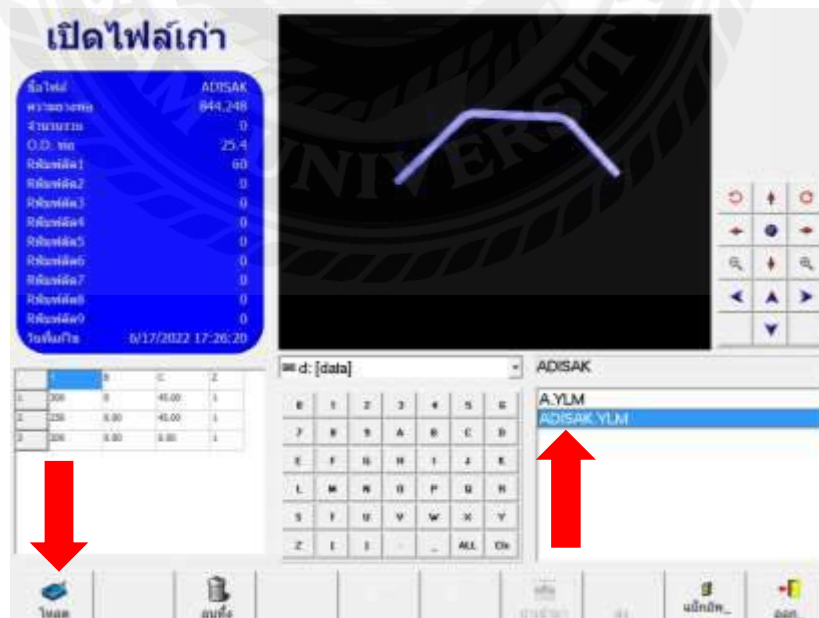

รูปภาพผนวก ก ที่ 14 แสดงถึงหน้าโปรแกรมไฟล์ที่บันทึกไว้



ขั้นตอนที่ 14 เมื่อเลือกไฟล์แล้ว ให้กดเข้ามาที่เมนู ออกได้ เพื่อเตรียมการตัดท่อ



รูปภาพผนวก ก ที่ 15 แสดงถึงหน้าโปรแกรมตัดชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 15 เมื่อเข้ามาที่เมนู ออกได้ กดไปที่ เริ่มทำ และนำท่อใส่ที่ตัวจับชิ้นงาน



รูปภาพผนวก ก ที่ 16 แสดงถึงหน้าโปรแกรมออกได้



ขั้นตอนที่ 16 การใส่ท่อ โดยใส่ท่อเข้าไปในแนวตรง สอดเข้าไปที่ Collet แล้วจากนั้นเหยียบที่ เป้นขาเหยียบ ตัวจับชิ้นงานจะจับท่อ จากนั้นเครื่องจะเริ่มการตัดชิ้นงาน



รูปภาพผนวก ก ที่ 17 แสดงถึง การใส่ท่อไปยังตัวจับชิ้นงาน



รูปภาพผนวก ก ที่ 18 แสดงถึงแป้นขาเหยียบของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 17 เมื่อเครื่องทำการตัดชิ้นงานสำเร็จ นำชิ้นงานมาวัดองศา ค่าที่ได้ออกมาจะต้องคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.2 องศา เพราะถ้าเกินจะนำเข้าแทนทดสอบชิ้นงานไม่ได้



รูปภาคผนวก ก ที่ 19 แสดงถึง การวัดทดสอบองศาชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 18 เมื่อวัดองศาของชิ้นงานได้ตามที่กำหนดแล้ว นำชิ้นงานมาตรวจสอบที่แท่นตรวจสอบชิ้นงาน



รูปภาคผนวก ก ที่ 20 แสดงถึงแท่นตรวจสอบชิ้นงาน



ภาคผนวก ข

การบำรุงรักษาเครื่องเบืองต้นและตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์

1.ระบบหล่อลื่น ในการดูแลรักษาเครื่องเบื่องต้น ต้องคอยหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่อง  
ตัดท่ออัตโนมัติ ที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเพื่อลดความเสียหาย และลดแรงเสียดทาน แก่ชิ้นส่วน  
ต่างๆ โดยจะมีจุดอัดจาระบี อยู่ที่ชิ้นส่วนของเครื่อง



รูปภาคผนวก ข ที่ 1 แสดงถึงกระบอกอัดจาระบี




รูปภาคผนวก ข ที่ 2 แสดงถึงจุดอัดจาระบี และกระจายไปตามส่วนต่างๆของเครื่อง





รูปภาคผนวก ข ที่ 3 แสดงถึงจุดอัดจาระบี ชั้นส่วนเคลื่อนที่

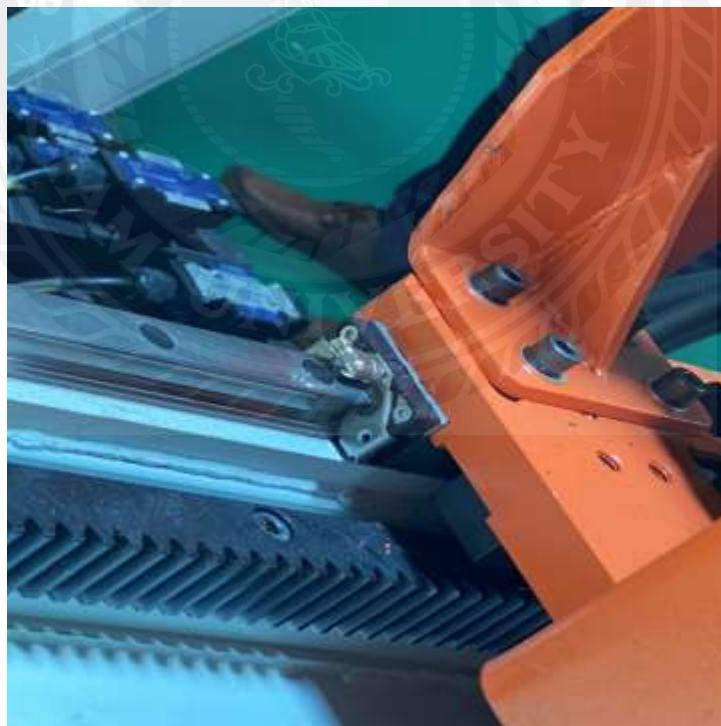


รูปภาคผนวก ข ที่ 4 แสดงถึงจุดอัดจาระบี ชั้นส่วนเคลื่อนที่


2. ระบบน้ำมัน ในเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ นั้นมีทั้งระบบไฟฟ้า และระบบ Hydraulic ที่ใช้ร่วมกันเวลาที่ตัดชิ้นงาน โดยการทำงานทุกอย่างจะสั่งการด้วยคอมพิวเตอร์ และส่งคำสั่งมาที่ปั๊ม Hydraulic ดังนั้นจึงต้องคอยตรวจสอบระบบน้ำมันอยู่เสมอ ไม่ให้มีการรั่วซึม



รูปภาพผนวก ข ที่ 5 แสดงถึงชุดปั๊ม Hydraulic ของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

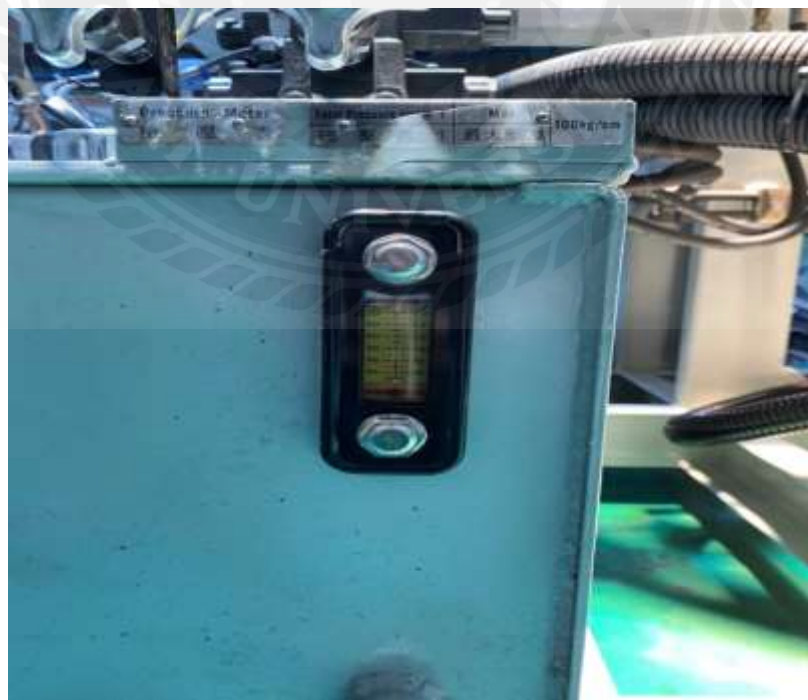


รูปภาพผนวก ข ที่ 6 แสดงถึงเกจวัดอุณหภูมิของน้ำมัน Hydraulic

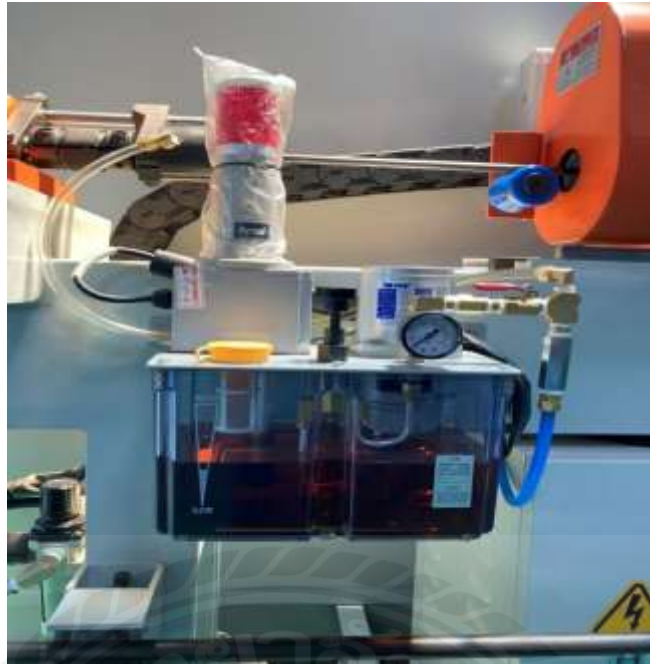

รูปภาคผนวก ข ที่ 7 แสดงถึงน้ำมันส่งเลี้ยงท่ขณะทำการตัด

3. ลิมิตเซนเซอร์ ภายในเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ ลิมิตเซนเซอร์ อยู่จำนวนมาก เมื่อเซ็นเซอร์เสีย 1 ตัว ก็อาจจะทำให้การทำงานเกิดขัดข้องขึ้นได้

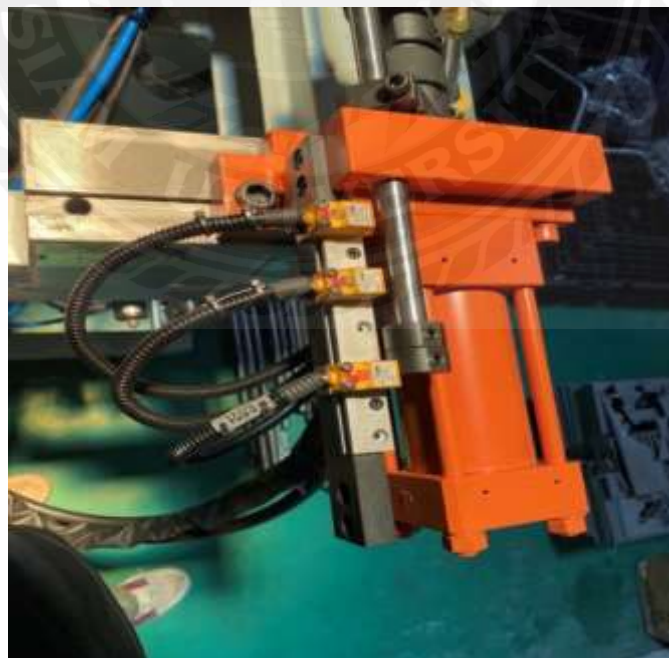

รูปภาคผนวก ข ที่ 8 Sensor ตรวจจับระยะ hydraulic





รูปภาคผนวก ข ที่ 9 Sensor ตรวจจับระยะ hydraulic

4.ระบบระบายความร้อน ภายในห้องควบคุมของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ มีอุปกรณ์ทางไฟฟ้าจำนวนมาก และมีอุณหภูมิที่สูง หากไม่มีแอร์คอยควบคุมอุณหภูมิ อาจทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องเสียหายได้ ดังนั้นจึงต้องคอยดูแลแอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิ และทำความสะอาดกรองอากาศของแอร์อย่างสม่ำเสมอ



รูปภาคผนวก ข ที่ 10 แสดงถึงแอร์ควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องระบบระบายความร้อน




รูปภาคผนวก ข ที่ 11 แสดงถึงห้องควบคุมของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ



### ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์

จุดตรวจสอบ	รายละเอียดการตรวจสอบ	เวลาการตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ
ถังน้ำมัน (ที่มีน้ำมันไฮดรอลิกส์)	การรั่วซึม	สัปดาห์ละครั้ง	ด้วยการมอง
	ระดับน้ำมันไฮดรอลิกส์	สัปดาห์ละครั้ง	ด้วยการมอง
ปั้มน้ำมัน	ความหนืดและความสะอาดของน้ำมันไฮดรอลิกส์	3 เดือนครั้ง	ด้วยการมองและการทดสอบ
	อุณหภูมิน้ำมัน	สัปดาห์ละครั้ง	มิเตอร์วัดอุณหภูมิ
	การอัดคีน้ำมัน	สัปดาห์ละครั้ง	ความเร็วของการเคลื่อนที่
	แรงคีน	3 เดือนครั้ง	มิเตอร์วัดแรงคีน
	เสียงคังจากปั้ม	3 เดือนครั้ง	ด้วยการฟัง
	อุณหภูมิพื้นผิว	3 เดือนครั้ง	มิเตอร์วัดอุณหภูมิ
	ซีลน้ำมันและโอริง	3 เดือนครั้ง	ด้วยการมองและฟองอากาศที่อยู่ภายในถังน้ำมันของปั้ม
การเชื่อมต่อมอเตอร์	สภาพการสันสะเทือน	สัปดาห์ละครั้ง	ด้วยการมอง
วาล์วควบคุมแรงคีน	การตั้งค่าและการเคลื่อนที่	3 เดือนครั้ง	มิเตอร์วัดแรงคีนและการเคลื่อนที่
วาล์วควบคุมการไหล	การตั้งค่าและการเคลื่อนที่	3 เดือนครั้ง	วาล์วควบคุมการไหลและความเร็วของการเคลื่อนที่
วาล์วจัดตำแหน่ง	สภาพการทำงาน	3 เดือนครั้ง	การเคลื่อนที่ของกระบอกสูบ
	การรั่วซึม	สัปดาห์ละครั้ง	เมื่อการเคลื่อนที่หยุดอยู่ที่ตรงกลางของกระบอกสูบลมควรจะหยุดทันที
	คอยล์ตัวจกร	สัปดาห์ละครั้ง	ใช้มัลติมิเตอร์ (500MV)
ไส้กรองน้ำมัน	ความสะอาด	เดือนละครั้ง	ด้วยการมอง
ไส้กรอง	ความสะอาด	เดือนละครั้ง	ด้วยการมอง


ป้มีด้วระบายความ ร้อน	สภาพสารหล่อเย็น	เดือนละครั้ง	มิเตอร์วัดอุณหภูมิ
	การรั่วซึม	3 เดือนครั้ง	ด้วการมอง
ชุดสาย และข้อต่อ เชื่อมต่อไฮดรอลิกส์	การรั่วซึม	3 เดือนครั้ง	ด้วการมอง
	การสันสะเทือน	สัปดาห์ละครั้ง	ด้วการมองและการ สันสะเทือนเมื่อเคลื่อนที่
กระบอกสูบ	เวลาการทำงาน	สัปดาห์ละครั้ง	เวลาการเคลื่อนที่
	การสันสะเทือน	สัปดาห์ละครั้ง	ด้วการมองและการ สันสะเทือนเมื่อเคลื่อนที่
	การรั่วซึม	เดือนละครั้ง	ด้วการมอง

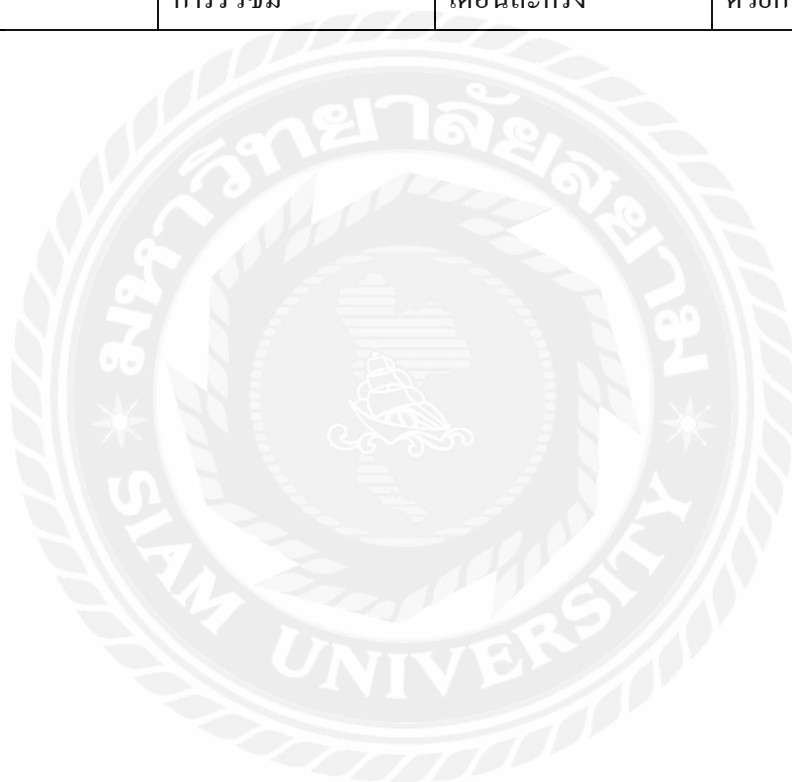

ภาคผนวก ค

อุปกรณ์และชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ



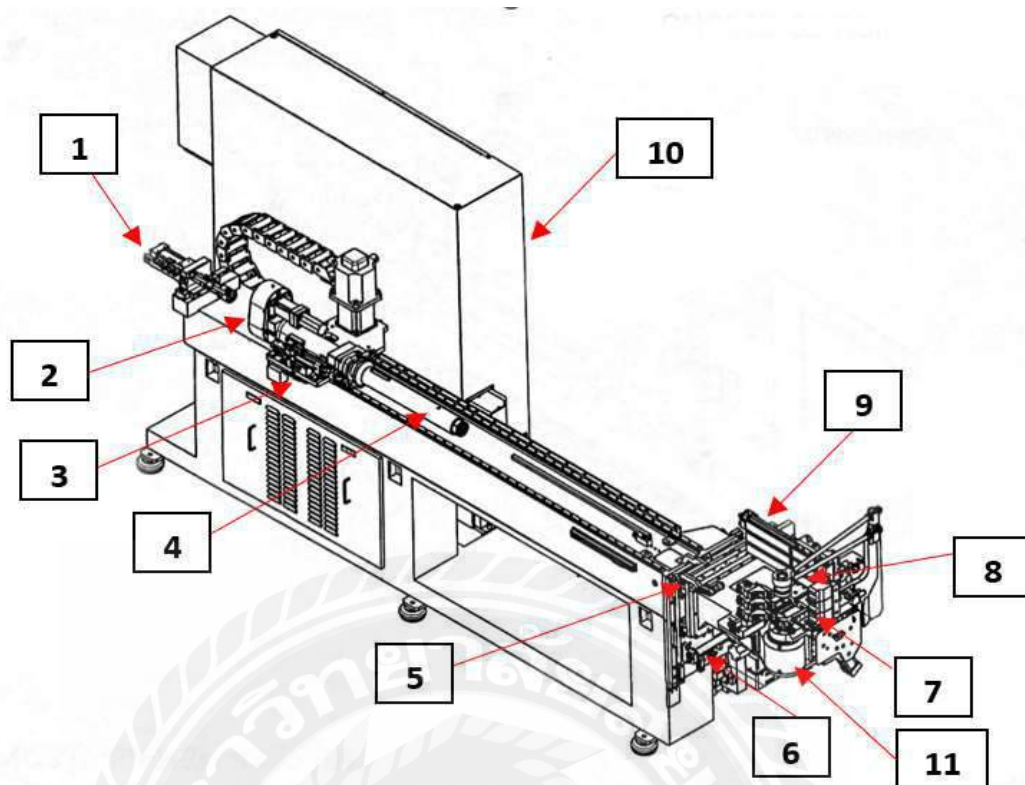

รูปภาพผนวก ค ที่ 1 แสดงถึงชิ้นส่วนในเครื่องตัดท่ออัตโนมัติ

1. Mandrel ทำหน้าที่สอดเข้าไปภายในท่อ ทำให้ท่อกลม ไม่เกิดการบุบเวลาทำการตัดชิ้นงาน



รูปภาพผนวก ค ที่ 2 แสดงถึง Mandrel




2. **Rotate Axis** ทำหน้าที่หมุนองศาของท่อ สามารถหมุนได้ 360 องศา



รูปภาคผนวก ค ที่ 3 แสดงถึง Rotate Axis

3. **Feed Axis** ทำหน้าที่ปรับระยะความยาว – สั้นของท่อในช่วงที่ทำการตัดท่อ

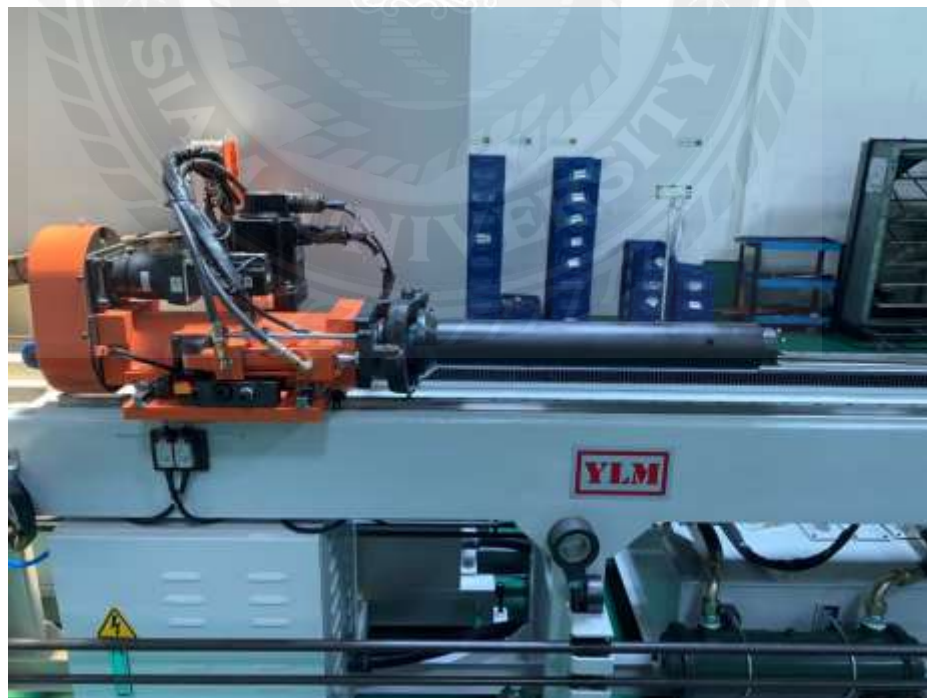

รูปภาคผนวก ค ที่ 4 แสดงถึง Feed Axis



4. Collet Axis ทำหน้าที่จับท่อในขณะที่ทำการตัด เพื่อความแม่นยำในการตัดองศา



รูปภาคผนวก ค ที่ 5 แสดงถึง Collet Axis

5. Up-down Axis ทำหน้าที่เปลี่ยนชั้นแม่พิมพ์ในแนวแกน Y หรือ แนวตั้ง



รูปภาคผนวก ค ที่ 6 แสดงถึง Up-down Axis

**6. In-Out Axis** ทำหน้าที่เลื่อนแม่พิมพ์เข้าหาท่อในช่วงตัด เคลื่อนที่ในแนวแกน X หรือ แนวนอน



รูปภาคผนวก ค ที่ 7 แสดงถึง In-Out Axis

**7. Clamp Die** ทำหน้าที่จับท่อ ขณะที่ทำการตัดองศาชิ้นงาน



รูปภาคผนวก ค ที่ 8 แสดงถึง Clamp Die

**8. Clamp Pressure** ทำหน้าที่จับท่อ ขณะที่ทำการตัดองศาชิ้นงาน



รูปภาพผนวก ค ที่ 9 แสดงถึง Clamp Pressure

**9. Slide Axis** ทำหน้าที่สไลด์ Clamp Die ในขณะที่ตัด เพื่อไม่ให้เกิดรอยที่ชิ้นงาน



รูปภาพผนวก ค ที่ 10 แสดงถึง Slide Axis



**10. Box Control** เป็นที่เก็บชุดคอนโทรลทั้งหมดของเครื่อง โดยจะมีระบบทำความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิของอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อน



รูปภาพผนวก ค ที่ 11 แสดงถึง Box Control

**11. Bend Axis** ทำหน้าที่ เบนออก เพื่อตัดท่อให้เกิดองศาตามที่กำหนด



รูปภาพผนวก ค ที่ 12 แสดงถึง Bend Axis

## ประวัติผู้จัดทำ



รหัสนักศึกษา	6203100003
ชื่อ-นามสกุล	นาย อติศักดิ์ ฐวัชศิลป์พร
อีเมล	Adisak.taw@siam.edu
เบอร์โทรศัพท์	094-664-8709
สาขา	วิศวกรรมศาสตร์
ที่อยู่	185 (ห้อง201) ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ผลงาน	คู่มืออำนวยความสะดวกและการตรวจสอบพิจารณา เครื่องตัดท่ออัตโนมัติ CNC-38
ประวัติการศึกษา	ประถมศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดคูสิตาราม มัธยมศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดคูสิตาราม ป.ว.ช วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ป.ว.ส วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม คณะ วิศวกรรมเครื่องกล 3 ปี